

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CMP131392	Calle 42A sur # 10-30 Este	101-4019	101-4020	101-4021	101-4022	
2	PM23361	Calle 42A sur # 10-30 Este	101-4023	101-4024	101-4025	101-4026	
3	CMP131157	Calle 42 sur # 8A-89 E	101-4027	101-4028	101-4029	101-4030	
4	PM1 71181	Calle 42 sur # 8A-89 Este	101-4031	101-4032	101-4033	101-4034	
5	PM2 78297	Calle 42 sur # 8A-18 E	101-4035	101-4036	101-4037	101-4038	
6	CMP131114	Calle 42 sur # 8A-19 Este	101-4039	101-4040	101-4041	101-4042	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

02-08-2021

Fecha: 02-08-2021 Consecutivo: 26
 Dirección: Calle 42A Sur # 10-30 este
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP131392
 Cota Rasante: 2833.56
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4019 A 101-4022

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

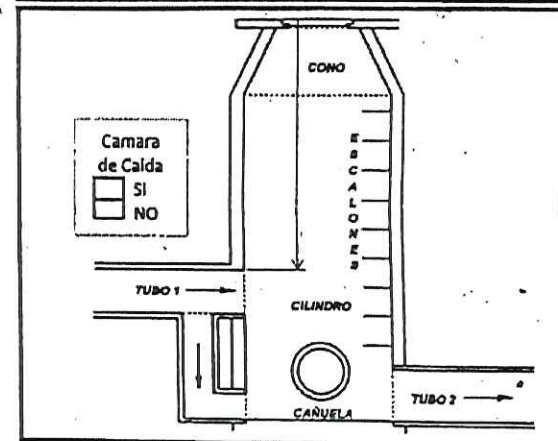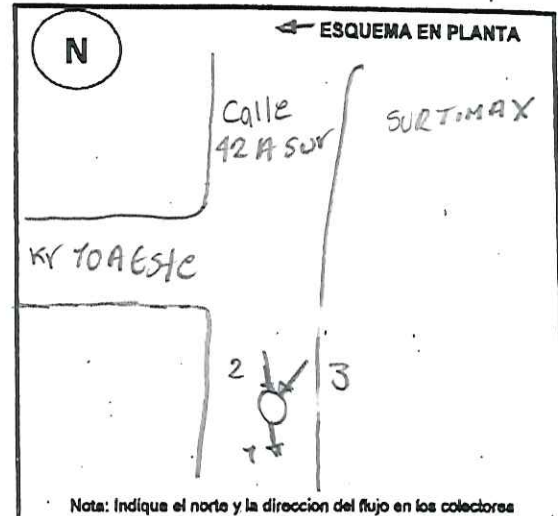

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	14"	2.50	Concreto
2	14"	2.07	Concreto
3	8"	2.16	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

26

OK

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 02-08-2021 Consecutivo: 27
 Dirección: Calle 42 A Sur # 10-30 Este
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMD 77761
 Cota Rasante: 2833.28
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

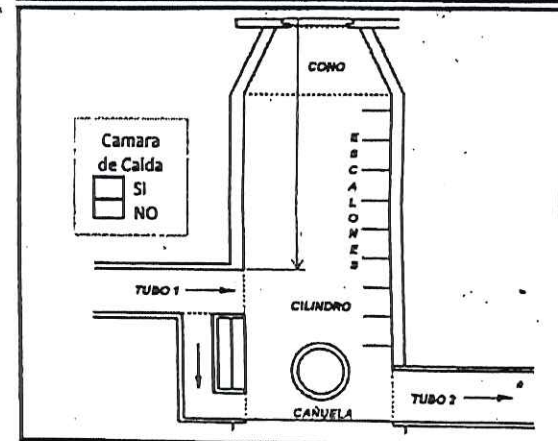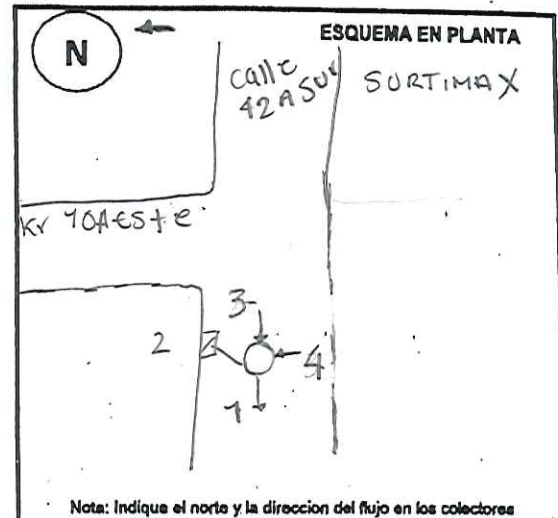

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.08	concreto
2	6	0.63	grietas
3	12"	7.36	concreto
4	10"	1.80	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4023 A 101-4026

27

OK

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 02-08-2021 Consecutivo: 28
 Dirección: Calle 42 Sur # 8A-89 E
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CHP 131157
 Cota Rasante: 2832.38
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Canchales
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☒ Falta ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☒ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Ralces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

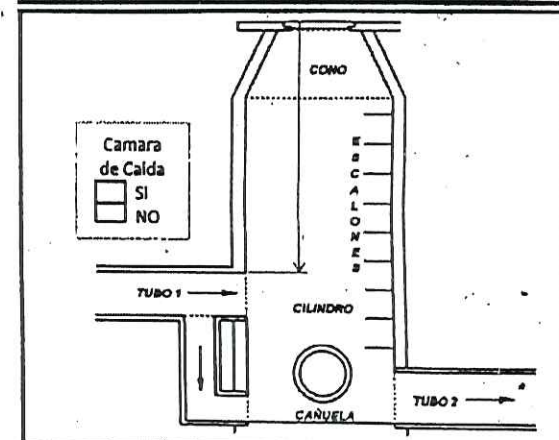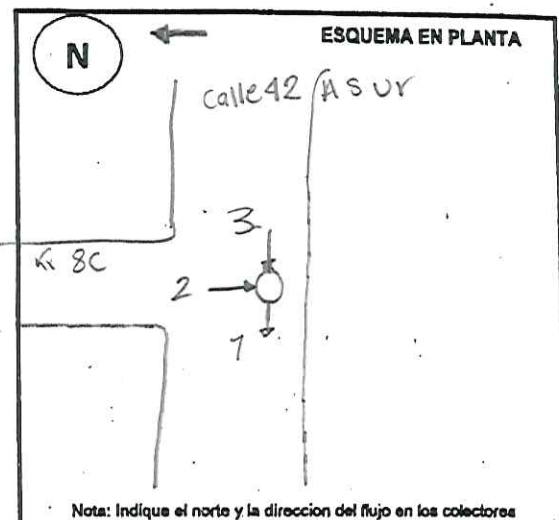

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	14"	1.95	concreto
2	12"	1.25	concreto
3	14"	1.28	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4027 A 101-4030

28

OK

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 02-160-2021 Consecutivo: 29
 Direccion: d 42 sur #3489 este
 Levanto: Wendy Alvarez payares
 Pozo Numero: PMT 177181
 Cota Rasante: 2832.64

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

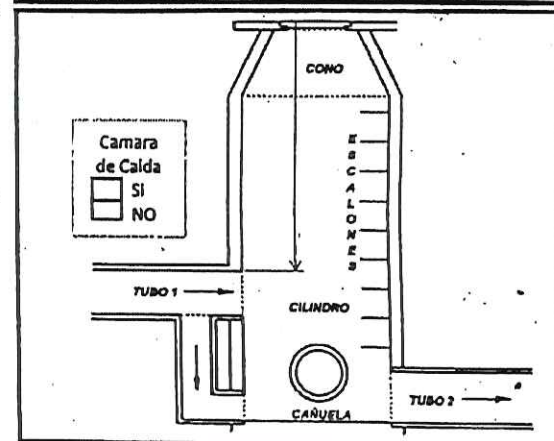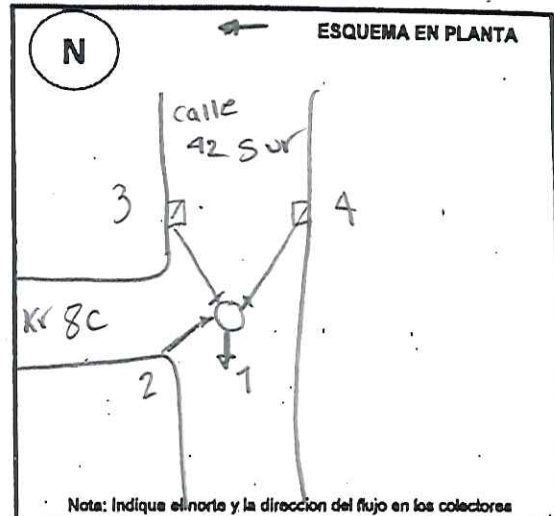

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	72"	7.91	concreto
2	8"	0.48	concreto
3	8"	0.64	gres
4	8"	0.74	concreto
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4031 A 101-4034

29



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 02-08-2021 Consecutivo: 30
Direccion: Calle 42 Sur # 8A-18 E
Levanto: Wendy Alvarez Pajares
Pozo Numero: PMP 78797
Cota Rasante: 2824.47
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Segurizada ☒ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillo ☐ Faltan ☒ Corrosion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltrado: ☐ Represado: ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de servicio ☐ Lleno de lodo

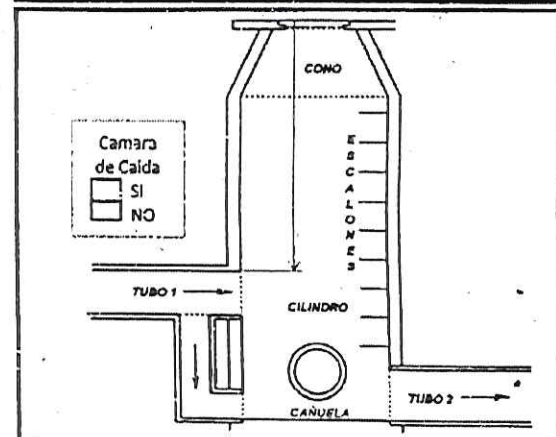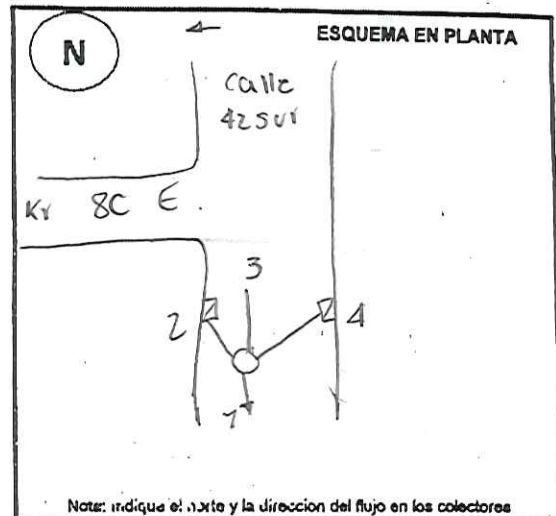

No	Díámetro (in)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.20	Concreto
2	8"	0.58	grass
3	12"	7.60	Concreto
4	8"	0.63	grass
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-9035 A: 101-9038

30

02

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 02-08-2021 Consecutivo: 31
 Direccion: Calle 42 SUR H 8A-17 Este
 Levanto: Wendy Alvariz Payares
 Pozo Numero: CMP131114
 Cota Rasante: 2824.22
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

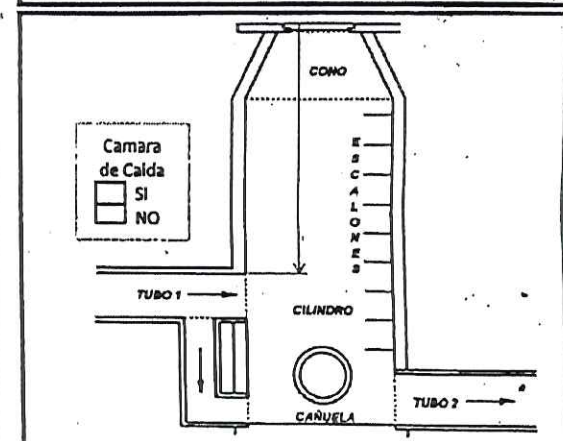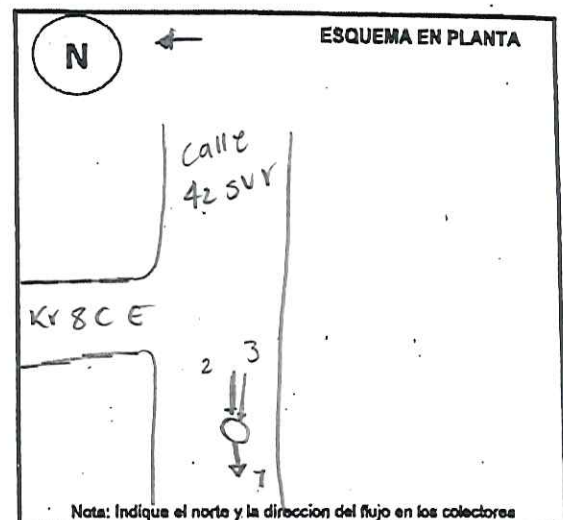

No	Díametro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	14"	2.80	concreto
2	8"	2.80	concreto
3	14"	7.07	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4039 A 101-4042