

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL  
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CMP135321	Calle 36 Sur #1-24 Esta	101-4623	101-4624	101-4625	101-4626	
2	CMP135129	Calle 36 Hsur #0-14 Esta	101-4627	101-4628	101-4629	101-4630	
3	CMP135186	Calle 36 H #0-34 Esta	101-4631	101-4632	101-4633	101-4634	
4	CMP135125A	Calle 36 Hsur #0-64 Esta	101-4635	101-4636	101-4637	101-4638	
5	CMP135194	Calle 36 Hsur #1-04 Esta	101-4639	101-4640	101-4641	101-4642	
6	CSR45051	Calle 36 Hsur #1-04 Esta	101-4643	101-4644	101-4645	101-4646	
7	CSL55915	Calle 36 Hsur #1-04 Esta	101-4647	101-4648	101-4649	101-4650	
8	CMP135221	Calle 36 Hsur con Kr2 Esta	101-4651	101-4652	101-4653	101-4654	
9	CMP135125	Kr1 Esta con Calle 36 Hsur	101-4655	101-4656	101-4657	101-4658	
10	CMP135125B	Parque Infantil Atanas	101-4659	101-4660	101-4661	101-4662	
11	CMP135164	Kr1 Esta #366-15 sur	101-4663	101-4664	101-4665	101-4666	
12	CMP135133	Calle 369 sur con Kr1 Esta	101-4667	101-4668	101-4669	101-4670	
13	CMP134906	Kr1 con Calle 36B sur	101-4671	101-4672	101-4673	101-4674	
14	CMP134829	Kr1 con Calle 35 sur	101-4675	101-4676	101-4677	101-4678	
15	CSR45001	Kr1 #35-33 sur	101-4682	101-4683	101-4684	101-4685	
16	CSL56813	Kr1 #35-37 sur	101-4686	101-4687	101-4688		
17	CMP180922	Calle 35 sur #0-52 E	101-4695	101-4696	101-4697	101-4698	
18	CMP136482	Calle 35 sur #0-71 E	101-4699	101-4701	101-4702		
19	CMP136481	Calle 35 sur #0-71 E	101-4703	101-4704	101-4705	101-4706	
20	CMP156416A	Calle 32C sur #0-49 Esta	101-4707	101-4708	101-4709	101-4710	
21	CMP136486	Calle 32C sur #1-20	101-4717	101-4718	101-4719	101-4720	
22							
23							
24							
25							

11-08-2021



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 1  
Direccion: calle 37 Sur # 7-24 Este  
Levanto: Wendy Alvarez Paredes  
Pozo Numero: CMP 135321  
Cota Rasante:  
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
Existe? ☐ Si ☒ No  
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
Existe? ☒ Si ☐ No  
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Fallan ☐ Corroidos  
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

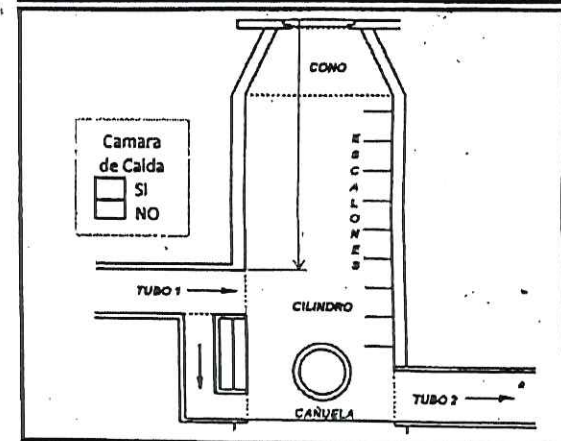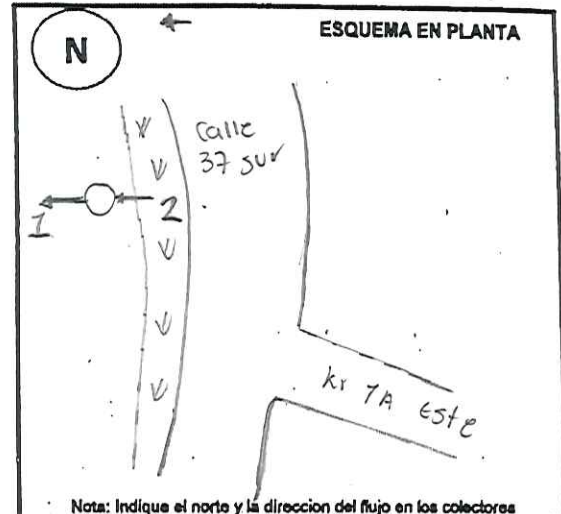

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	7.80	Novafort
2	16"	7.48	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: fuera del limite de intervencion

Nombre de la fotos: 101-4623 A 101-4626



FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 2  
 Direccion: Calle 36 H Sur #10-19 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP135179  
 Cota Rasante: 2706.83

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☒ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

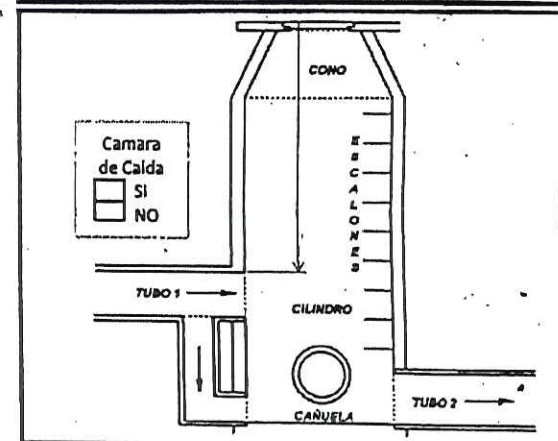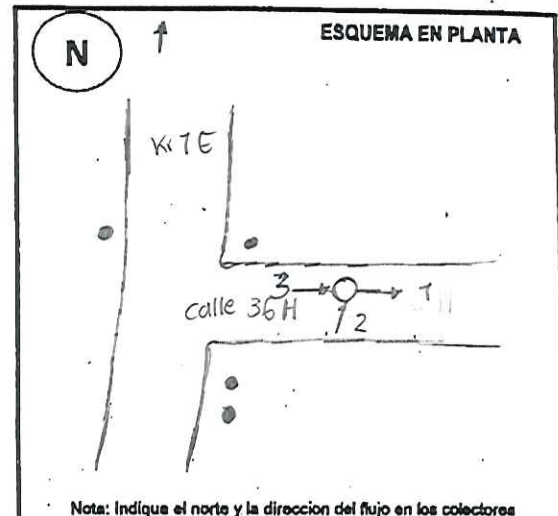

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	1.49	concreto
2	8"	0.81	grietas
3	8"	1.48	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: Cañuela sedimentada

Nombre de la fotos: 101-9629 A 101-9630



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 3  
 Dirección: Calle 36H # 0-34 Este  
 Levanto: Wendy Alvariz Pajares  
 Pozo Numero: CNP 135186  
 Cota Rasante: 2706.08  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-4631 A 101-4634

### FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

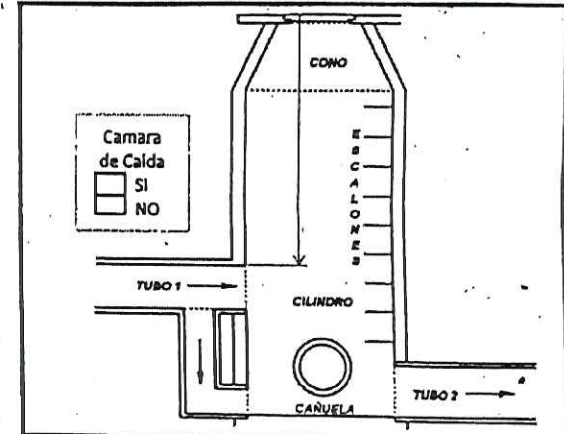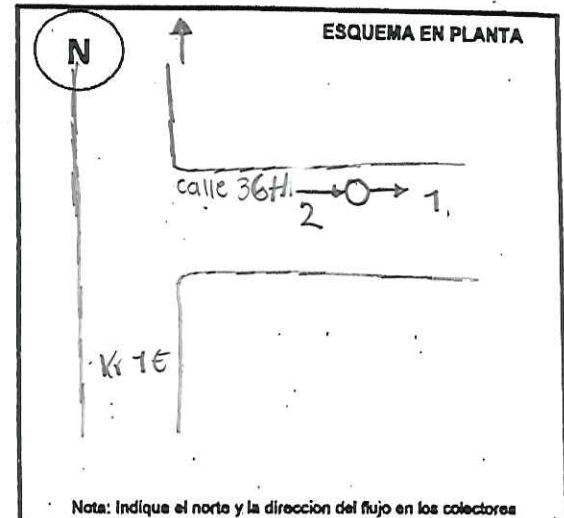

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	1.77	Concreto
2	8"	1.74	Concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_





# acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOBOTA

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 4  
 Direccion: calle 36 H Sur # 0-64 este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMPI35125A  
 Cota Rasante: 2200.32  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☒ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra


Nombre de la fotos: 101-4635 A 101-4638

## FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

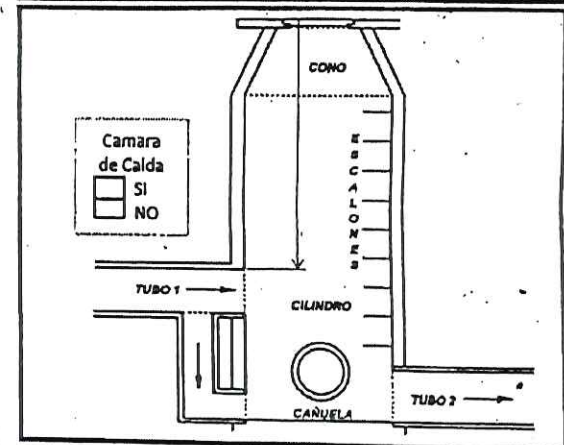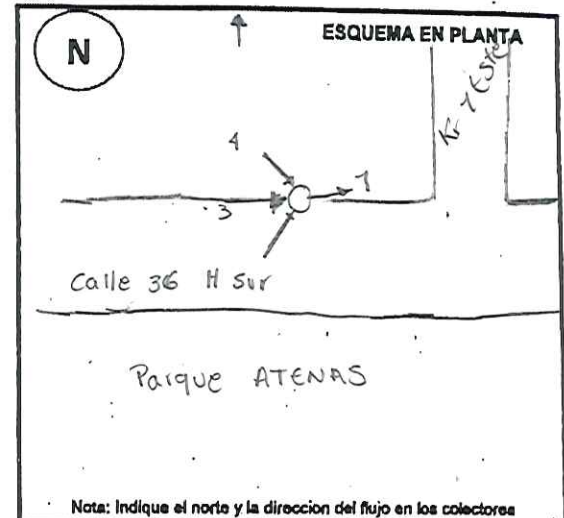

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	14"	2.86	concreto
2		2.75	concreto
3	8"	1.50	concreto
4	4"	0.80	gres
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 5  
 Direccion: Calle 36 H sur # 7-04 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares  
 Pozo Numero: CMP 133199  
 Cota Rasante: 2698.79  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Canivela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladados ☐ Fallan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☒ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra


Nombre de la fotos: 101- 4639 A 101- 4642

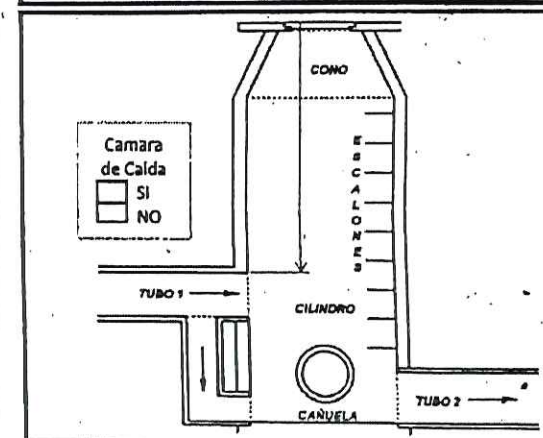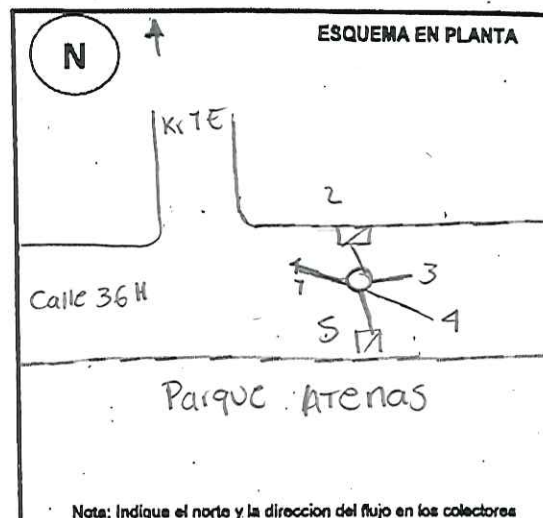

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	297	gresillo
2	10"	092	gresillo
3	12"	281	gresillo
4	8"	088	gresillo
5	10"	091	gresillo
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_





acueducto

## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 11-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva

id\_sig: CSR45051

Costado Norte

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Atenas

Calzada mixta

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input checked="" type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
			Ausente	<input type="checkbox"/>	

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	


Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería - Ø 10" - gres - cota clave 0.53m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-4643 A 101-4646

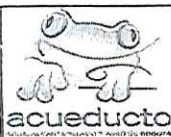

## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 11-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 36 # sur # 7-04 este

id\_sig: CSL 55915

Costado SUR

Inspector Wendy ALVAREZ

Barrio Atenas

Calzada mixta

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input checked="" type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input checked="" type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	

### Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 10" - gress - cota clave 0.74 m

Wendy Alvarez P

Firma Inspector

101-4697 A 101-4650





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 8  
 Dirección: Calle 36 H Sur con K12 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares  
 Pozo Numero: CHP 135221  
 Cota Rasante: 2708.32

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Canüela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

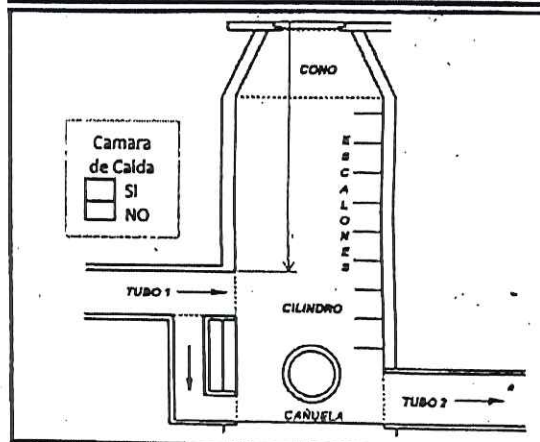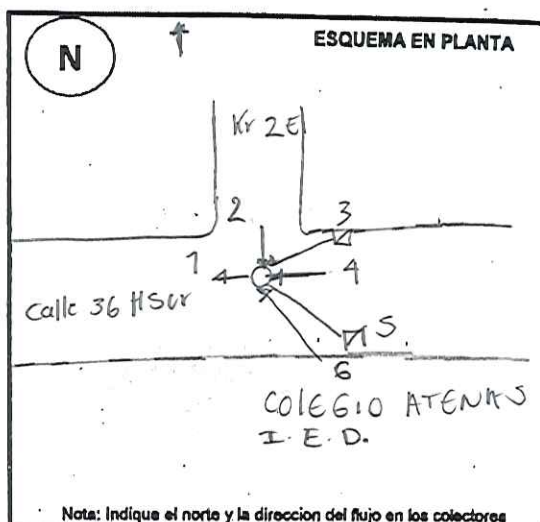

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.93	gress
2	8"	7.12	concreto
3	8"	0.92	concreto
4	12"	1.72	concreto
5	8"	0.98	concreto
6	8"	1.26	concreto
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nombre de la fotos: 101-4651 A 101-4654



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 9  
 Dirección: Km 7 este con calle 36 H sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CHP 135125  
 Cota Rasante: 2698.61  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Carúela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☒ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra


Nombre de la fotos: 101-4655 A 101-4658

# FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

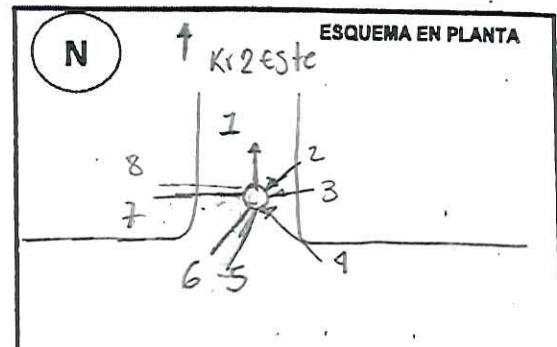

Parque ATENAS

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores

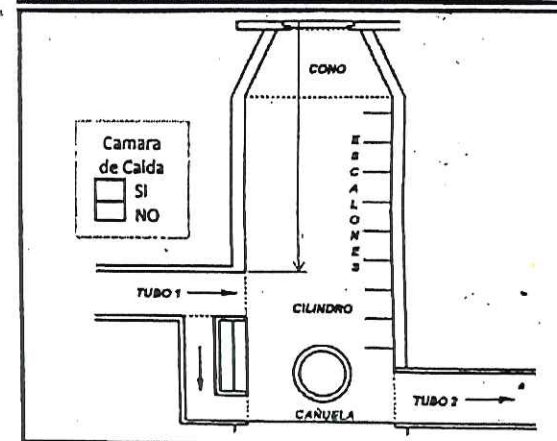

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	4.63	
2	8"	2.05	concreto
3	10"	4.39	gres
4	12"	3.39	gres
5	16"	2.89	gres
6	14"	1.95	gres
7	14"	4.60	concreto
8	10"	1.62	gres

Observaciones:



Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 10  
 Dirección: Parque Infantil Atenas  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP 135 125 B  
 Cota Rasante: 2706.66  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☐ Dobladis ☐ Fallan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4659 A 101-4662

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

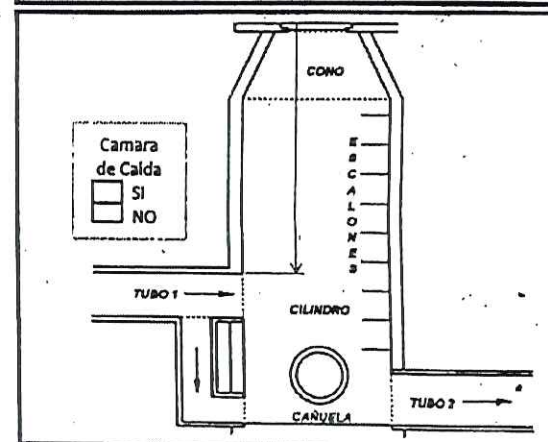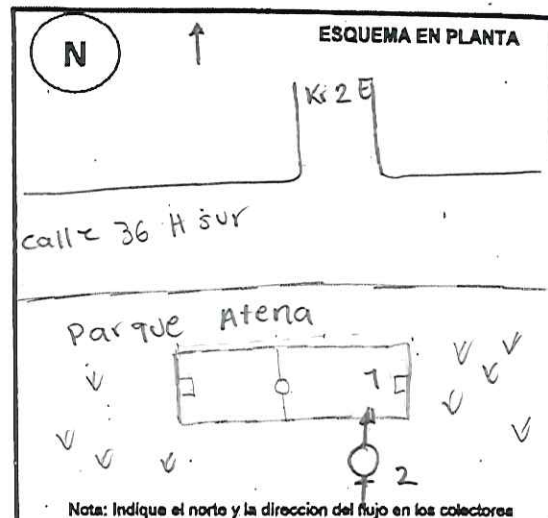

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	2.88	gress
2	16"	2.80	gress
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 11  
 Direccion: Carrera 7 Este # 366-15 Sur  
 Levanto: Wendy Alicia Payares  
 Pozo Numero: CHP 135164  
 Cota Rasante: 2694.07

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? \_\_\_\_\_  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Faltan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

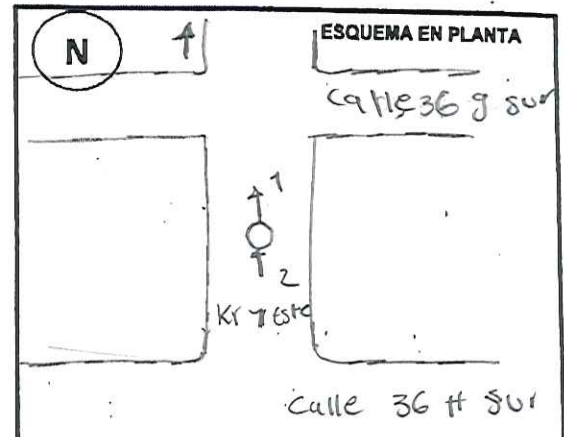

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores

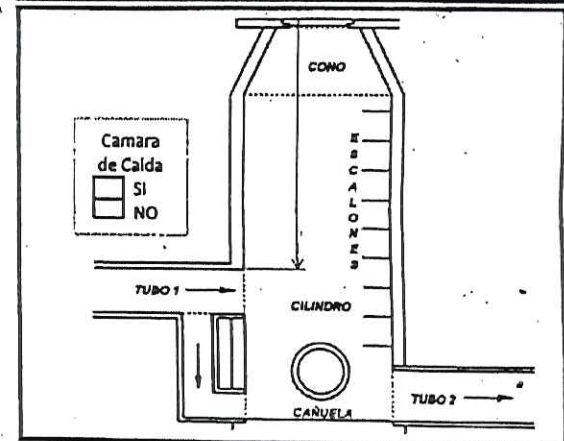

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	2.79	gres
2	16"	2.76	gres
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4663 A 101-4666

11



FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 12  
 Dirección: Calle 369 Sur con Kr 7 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMPI35133  
 Cota Rasante: 2.692.70  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Páquete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Degastada ☐ Socavación  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☒ Corroidos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

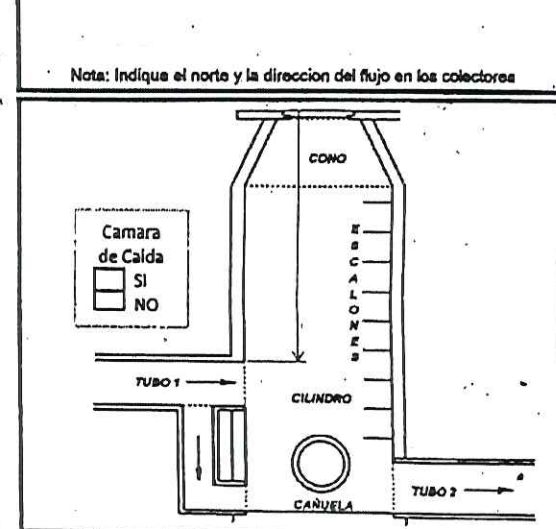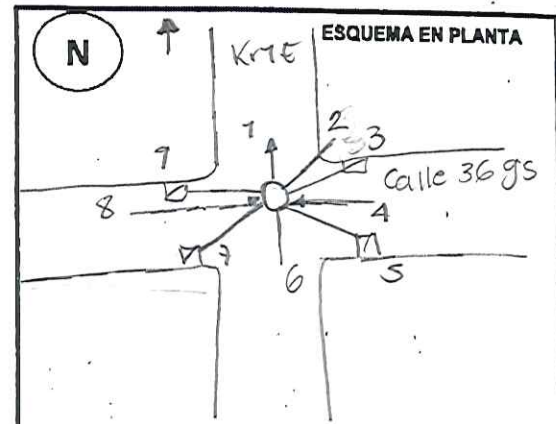

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	2.74	concreto
2	12"	1.28	gres.
3	8"	0.73	PVC
4	14"	7.98	concreto
5	10"	1.00	PVC
6	16"	2.65	gres.
7	8"	0.89	gres.
8	12"	0.92	concreto

Observaciones: 9. 8" - 0.83 - PVC

Nombre de la fotos: 101-4667 A 101-4670

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 13  
 Direccion: Kr. 7 Este con calle 36 B Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP134906  
 Cota Rasante: 2671.89  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladis ☐ Fallan ☒ Corridos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

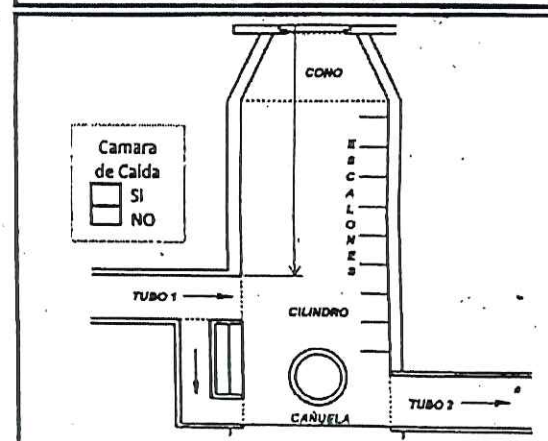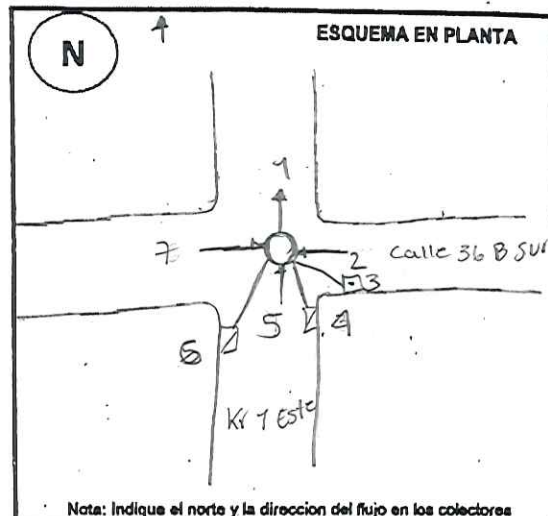


No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	32"	2.70	PVC
2	8"	2.25	PVC
3	6"	7.57	PVC
4	12"	7.39	PVC
5	32"	2.07	PVC
6	12"	1.22	PVC
7	12"	2.11	grass
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4671 A 101-4674





**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

**FORMATO DE INSPECCION DE POZOS**

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 14  
 Direccion: Km 1 Con calle 35 Sur  
 Levanto: Wendy Alvarez payarcs  
 Pozo Numero: CMP139827  
 Cota Rasante: 2667.75

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☒ Reparar ☐ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Canuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

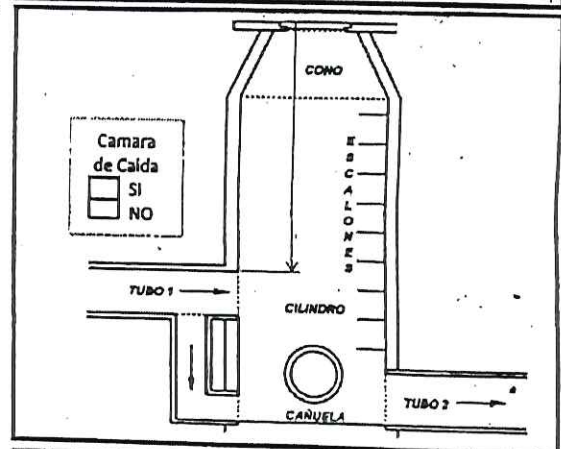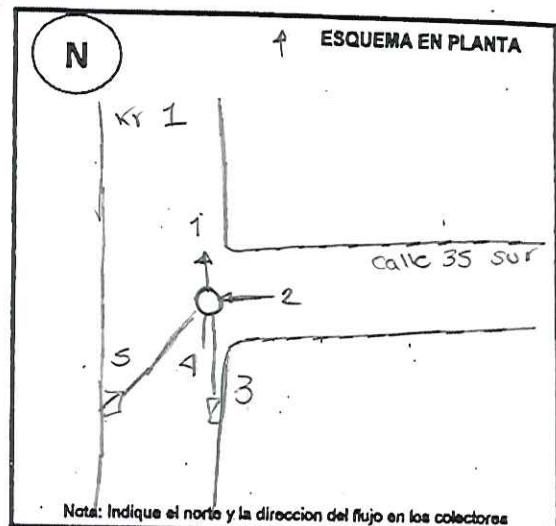


No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	32"	2.97	PVC
2	10"	2.20	concreto
3	12"	1.42	PVC
4	32"	2.12	PVC
5	12"	1.32	PVC
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4675 A 101-4678

14

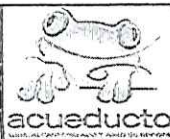

## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto Fecha Inspección 11-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva Kr 7 # 35-33 Sur

id\_sig: C9R 45001

Costado occidental

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Atenas

Calzada mxta

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

tubería de 12" - PVC - clave 1.29

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-4682 A 101-4685





## INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto Fecha Inspección 11-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva KR 1 # 35-37501

id\_sig: CSL 56813

Costado ORIENTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio ATENAS

Calzada mixta

### 1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Ausente	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Buena	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
				Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

### 2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

### 3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubena - Ø12" - PVC - clave 1.26

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-4686 A 101-4688

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 17  
 Dirección: Calle 35 sur # 0-52 E  
 Levanto: Wendy Aivaler Payaics  
 Pozo Numero: CME80922  
 Cota Rasante: 2671.65  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Degastada ☐ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corroidos  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4695 A 101-4698

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

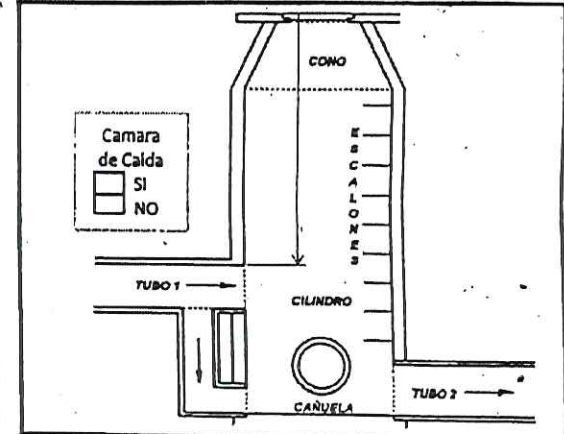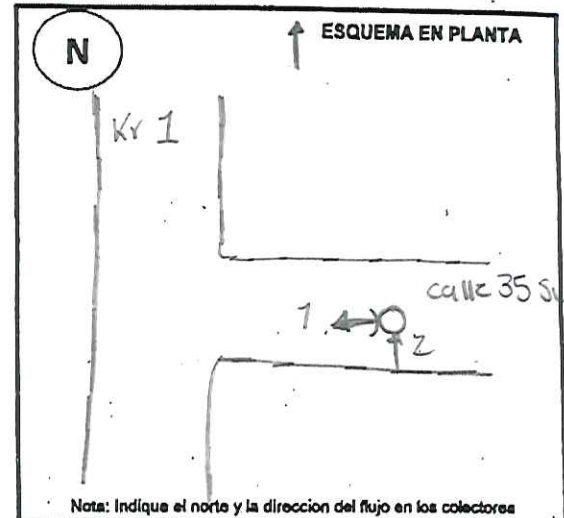

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	1.35	concreto
2	6"	1.06	griess
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 18  
 Dirección: calle 35 sur # 0-71 E  
 Levanto: Wendy Alvarez Payares  
 Pozo Numero: CMP 136982  
 Cota Rasante: 2674.79

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☒ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☒ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la foto: 101-4699 A 101-4702

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

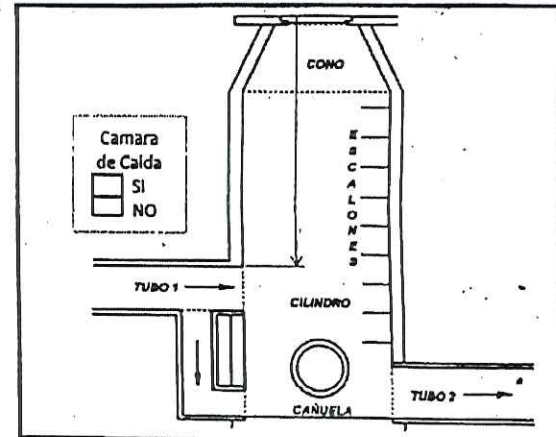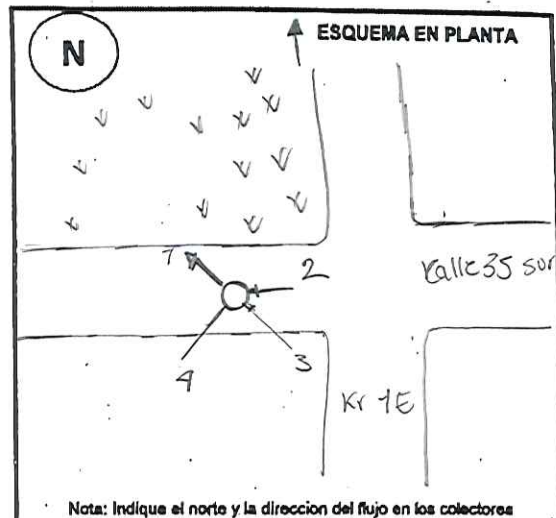

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	20"	3.51	gress
2	20"	0.42	gress
3	6"	0.68	gress
4	8"	2.48	gress
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 19  
 Dirección: Calle 35 Sur # 0-71 E  
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares  
 Pozo Numero: CMP 136481  
 Cota Rasante: 6677.73  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☐ Sedimentada ☒ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4703 A 101-4706

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

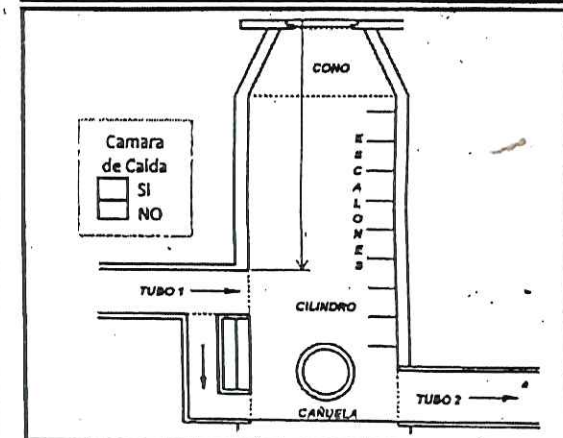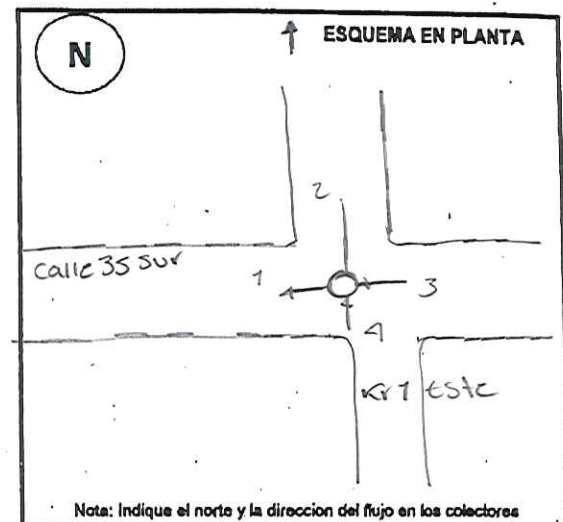

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	26"	3.00	grietas
2	14"	2.21	grietas
3	12"	2.18	grietas
4	18"	2.90	grietas
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_



Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 20  
 Dirección: Calle 32C Sur # 0-49 Este  
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares  
 Pozo Numero: CMP 156416A  
 Cota Rasante: 2672.45

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos  
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4707 A 101-4710

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

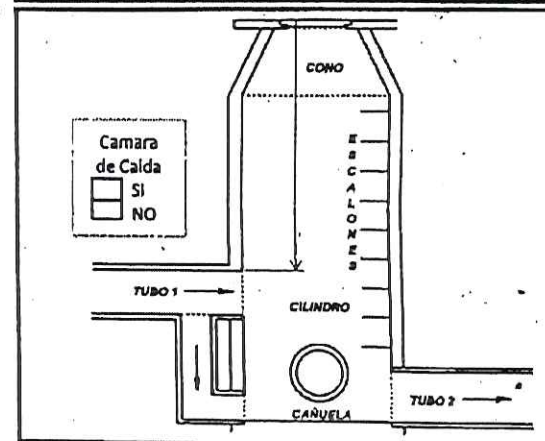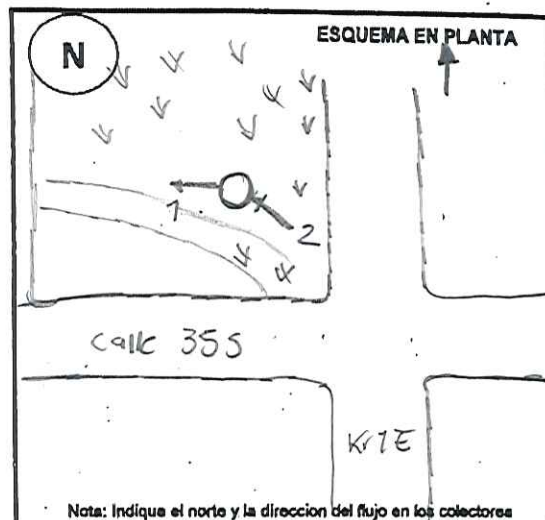

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.58	PUC
2	12"	2.23	PUC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: \_\_\_\_\_



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y AREO DE BOBOTA

Fecha: 11-08-2021 Consecutivo: 21  
 Direccion: Calle 32 C Sur # 7-20  
 Levanto: Wendy Alvariz Payares  
 Pozo Numero: CMP136486  
 Cota Rasante:  
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado  
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra  
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue  
 Existe? ☐ Si ☒ No  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo  
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro  
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP  
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo  
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos  
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☒ Socavacion  
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones  
 Existe? ☒ Si ☐ No  
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos  
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo  
☐ Dobladros ☒ Faltan ☒ Conoidos  
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo  
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura  
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4717 A 101-4720

# FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

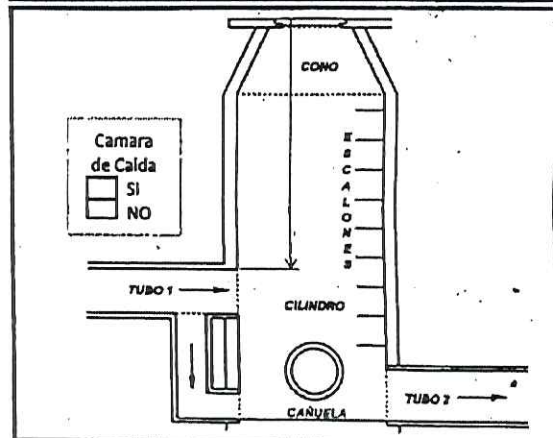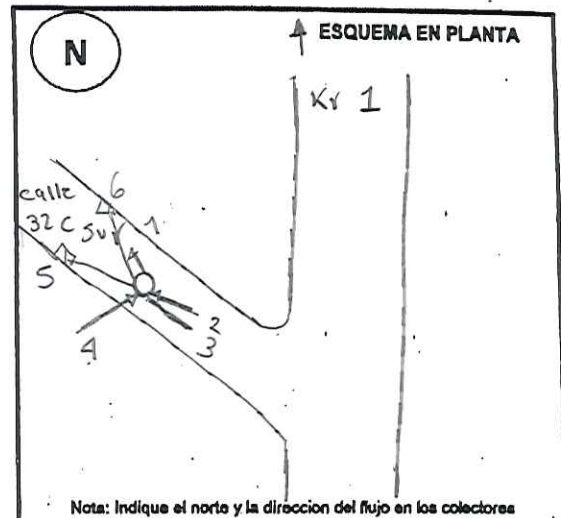

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	100	4.06	concreto
2	28"	7.68	concreto
3	20"	3.78	concreto
4	14"	2.62	PVC
5	8"	7.10	PVC
6	8"	1.06	g.c.s.s
7			
8			

Observaciones: fuera del limite de intervencion