

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1 PHP131826	calte 31f sur con K1 1	101-4321	101-4322	101-4323	101-4324		
2 PHP134683	calte 31f sur con K1 1	101-4325	101-4326	101-4327	101-4328		
3 PHP139020	calte 31f sur # 1-20	101-4329	101-4330	101-4331	101-4332		
4 PHP131827	calte 31f sur # 1-26	101-4333	101-4334	101-4335	101-4336		
5 PHP131828	K1 1 Bis # 31f - 09 sur	101-4337	101-4338	101-4339	101-4340		
6 PHP131828A	K1 1 Bis # 31f - 09 sur	101-4341	101-4342	101-4343	101-4344		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

12-08-2021



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 12-08-2021 Consecutivo: 1
 Dirección: Calle 31 F Sur con Kr 1
 Levanto: Wendy Alvaiz Payaics
 Pozo Numero: PMP131826
 Cota Rasante: 2681.27
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4721 A 101-4724

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

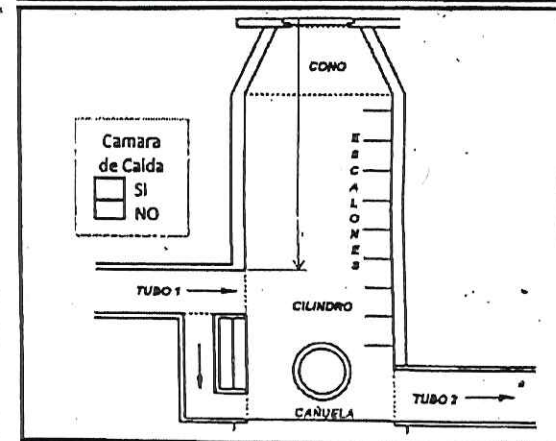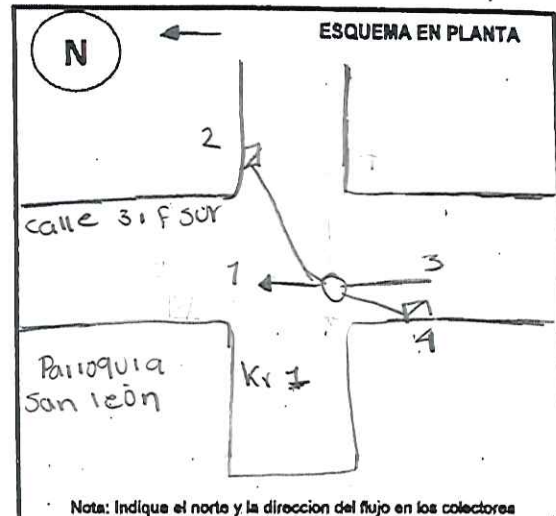

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.45	PVC
2	10"	1.08	PVC
3	12"	1.93	PVC
4	10"	1.28	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 12-08-2021 Consecutivo: 2
 Direccion: calle 31 f sur con K1 1
 Levanto: wendy ALVAREZ Pajares
 Pozo Numero: CMP134683
 Cota Rasante: 2681.04

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

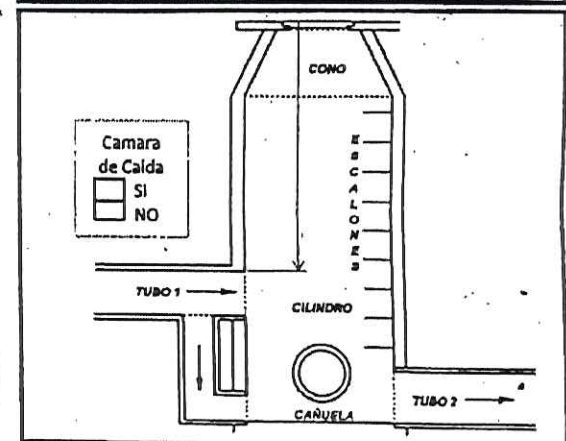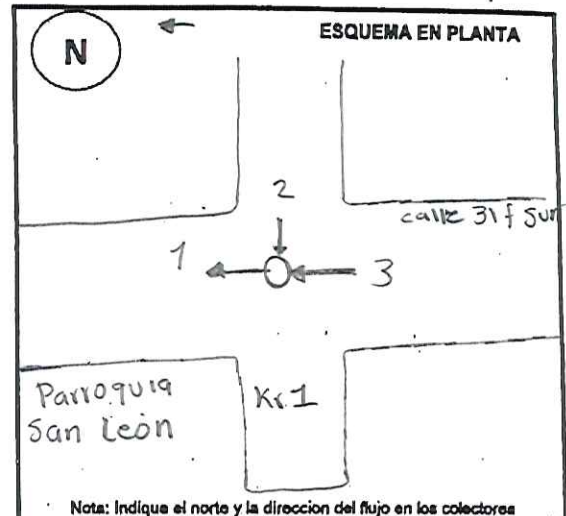

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	7.35	PVC
2	10"	7.34	PVC
3	10"	7.15	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-4725 A 101-4728

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 12-08-2021 Consecutivo: 3
 Dirección: calle 31 f sur # 7-20
 Levanto: Wendy Alvaréz Payaico
 Pozo Número: CMP 139020
 Cota Rasante: 2676.21

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

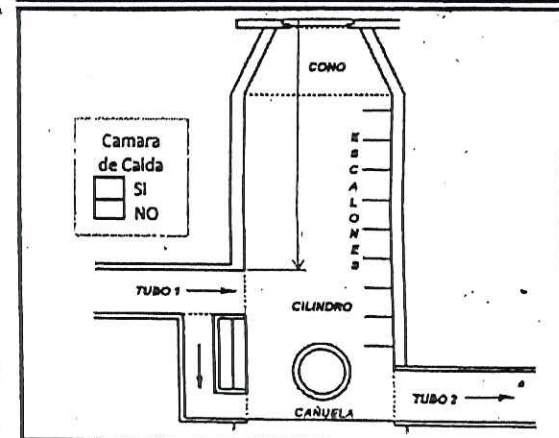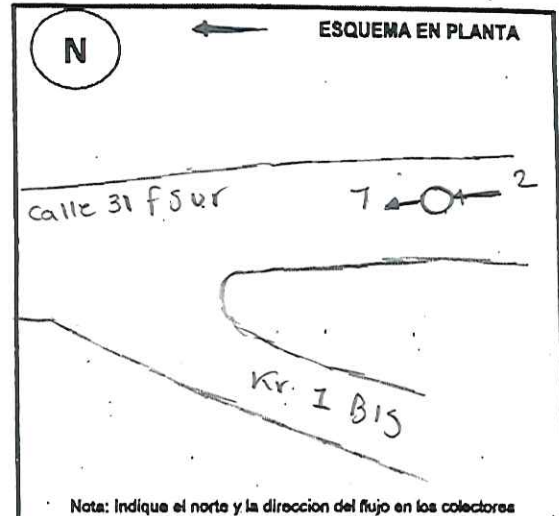

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.32	PVC
2	10"	2.30	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-4729 A 101-4732

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 12-08-2021 Consecutivo: 4
 Direccion: calle 31 f sur # 7-26
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 131829
 Cota Rasante: 2675.91
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-4733 A 101-4736

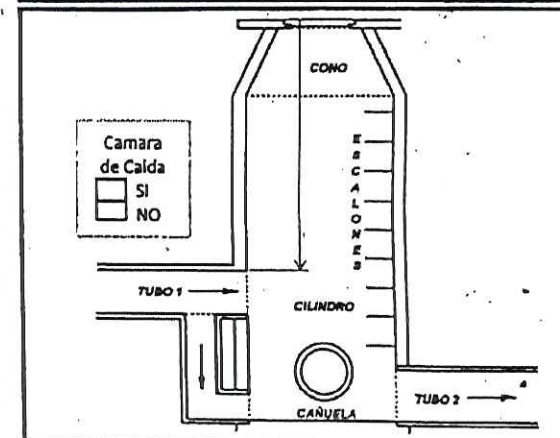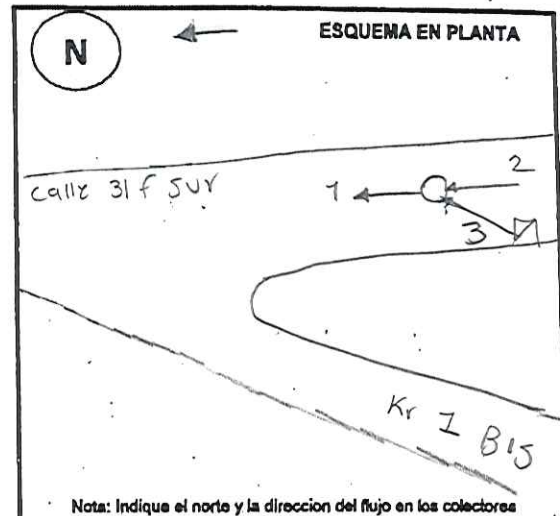

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.47	PUC
2	12"	1.38	PUC
3	12"	0.67	PUC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 12-08-2021 Consecutivo: 5
Direccion: K11 BIS # 31F-09 SUR
Levanto: Wendy Anacleto Pajares
Pozo Numero: PMP 131828
Cota Rasante: 2670.08

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

ESQUEMA EN PLANTA

N

call 31F SUR

K17 BS

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores

Camara de Calda

SI NO

TUBO 1

CILINDRO

CAÑUELA

TUBO 2

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	3.53	PVC
2	10"	3.50	griess
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4737 A 101-4740

5

OK



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 12-08-2021 Consecutivo: 6
Direccion: KR 7 BIS # 31F-09 SUR
Levanto: Wendy Alvarez Patares
Pozo Numero: PMP131828A
Cota Rasante: 2670.09

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra ☒ Tapa en fibra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

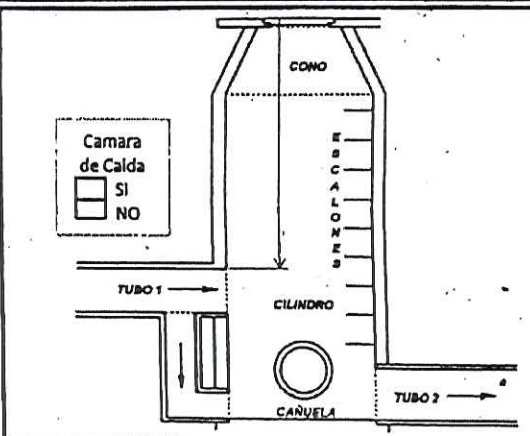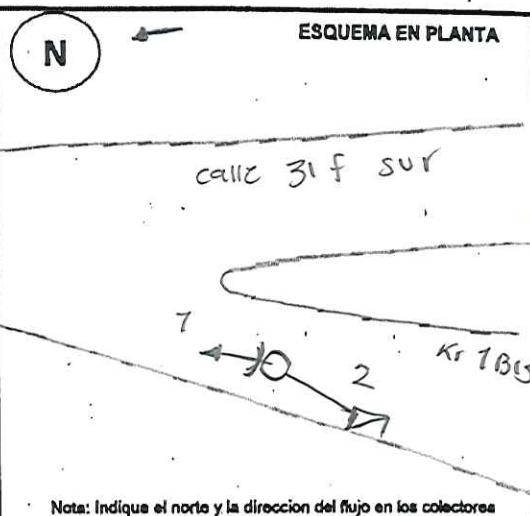

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.44	PVC
2	12"	1.30	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-4741 A 101-4744