

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	PSL 208919	Calle 318 sur con Kr 28	101-5226	101-5227	101-5228	101-5229	
2	PSL 208920	Kr 28 con Calle 318 sur	101-5230	101-5231	101-5232	101-5233	
3	PMPI31841	Calle 318 sur # 2-43	101-5234	101-5235	101-5236	101-5237	
4	CMPI39000	Calle 318 sur # 2-34	101-5238	101-5239	101-5240	101-5241	
5	PMPI31841A	Calle 318 sur con Kr 2	101-5242	101-5243	101-5244	101-5245	
6	CMPI34330	Calle 318 sur con Kr 2	101-5246	101-5247	101-5248	101-5249	
7	CMPI39002	Calle 318 sur # 28-28	101-5250	101-5251	101-5252	101-5253	
8	CMPI64314	Calle 318 sur con Kr 3	101-5254	101-5255	101-5256	101-5257	
9	CMPI34499A	Kr 3 con Calle 318 sur	101-5258	101-5259	101-5260	101-5261	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

18-08-2021



INSPECCIÓN DE SUMIDROS

acueducto

Fecha Inspección 18-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 318 sur con Kr 2B

id_sig: PSL 208919

Costado ORIENTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal <input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral <input checked="" type="checkbox"/>		Hierro <input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional <input checked="" type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85 <input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>
	70x35 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	90x35 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	150x50 <input checked="" type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100 <input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena <input type="checkbox"/>
	150 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	200 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	250 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna <input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada <input checked="" type="checkbox"/>
	Muro <input type="checkbox"/>		Sin Pavim. <input type="checkbox"/>
	Marco <input type="checkbox"/>		
	Otra: <input type="checkbox"/>		

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2 <input type="checkbox"/>		1/2 <input type="checkbox"/>
	3/4 <input type="checkbox"/>		3/4 <input type="checkbox"/>
	Total <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	


Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 10" - PVC - clave 0.80 m

Wendy Alvarez P

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-5226 A 101-5229

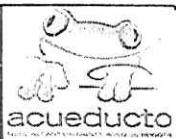

INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 18-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva Kr 2B con calle 31B sur

id_sig: PSL 208920

Costado

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 10" - PVC - clave 0.79m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 28
 Direccion: Calle 31B Sur # 2-43
 Levanto: Wendy Alvariz Payares
 Pozo Numero: PMP131841
 Cota Rasante: 2642.01

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-S234 A 101-S237

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

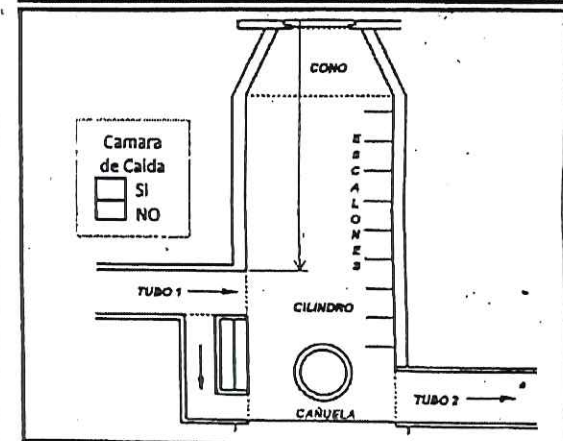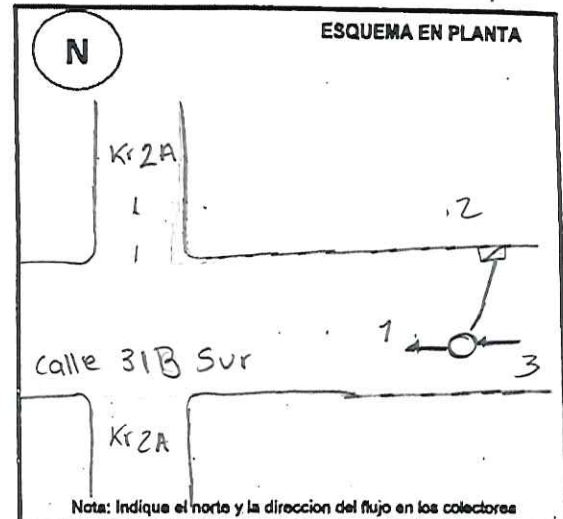

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12	0.92	PVC
2	12"	0.85	PVC
3	12"	0.90	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

28

OK

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 29
 Dirección: Calle 31B Sur # 2-34
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 179000
 Cota Rasante: 2642.33
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Doblados ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

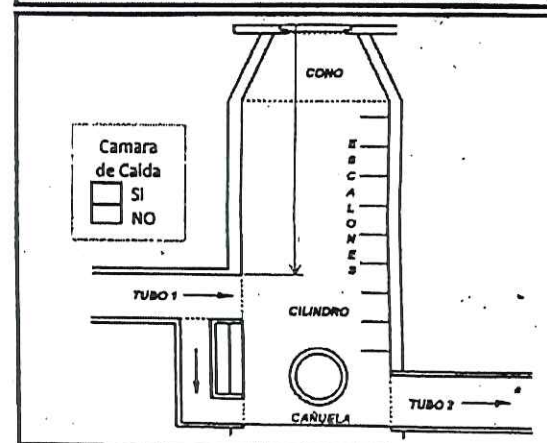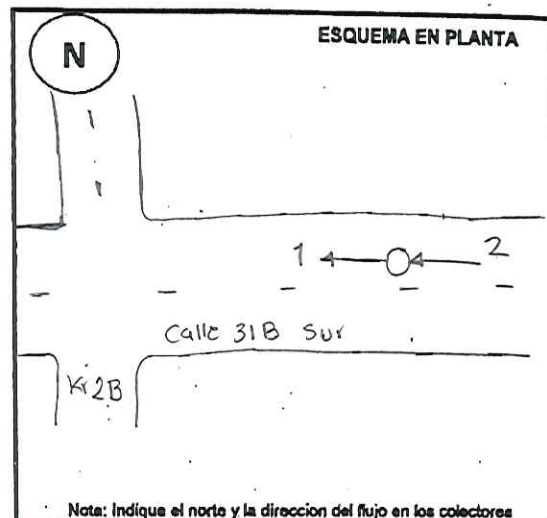

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	7.95	PVC
2	10"	7.83	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5238 A 101-5241

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 30
 Dirección: calle 31 B Sur con Kr 2
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 131841A
 Cota Rasante: _____
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la foto: 101-5292 a 101-5295

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

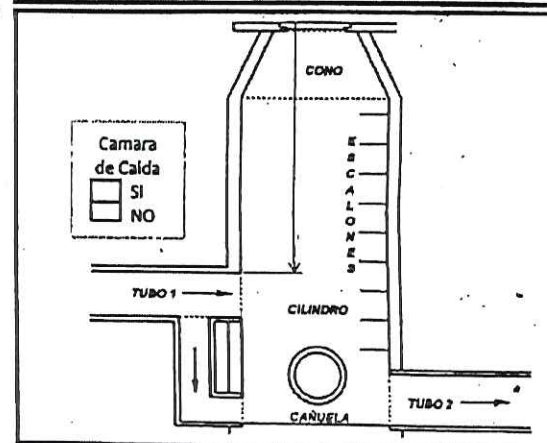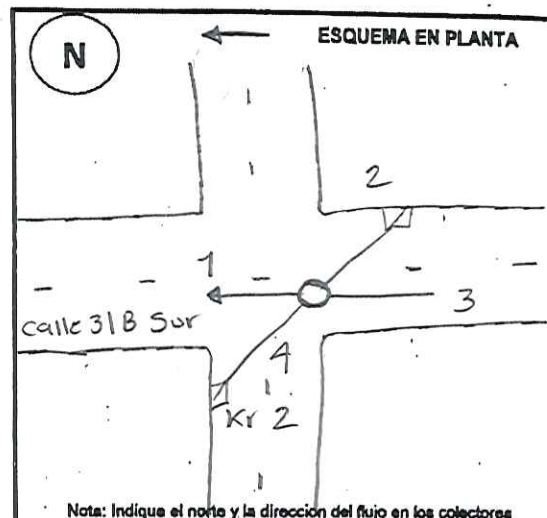

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	7.10	PVC
2	10"	7.04	PVC
3	12"	7.04	PVC
4	10"	7.00	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 31
 Direccion: calle 31B sur con Kr 2
 Levanto: wendy Alvaréz payares
 Pozo Numero: CMP 134330
 Cota Rasante: 2648.30
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

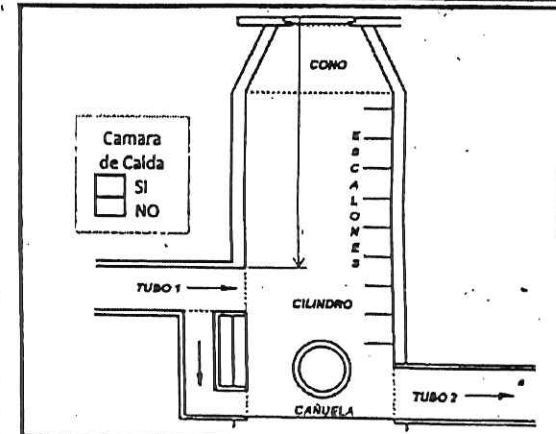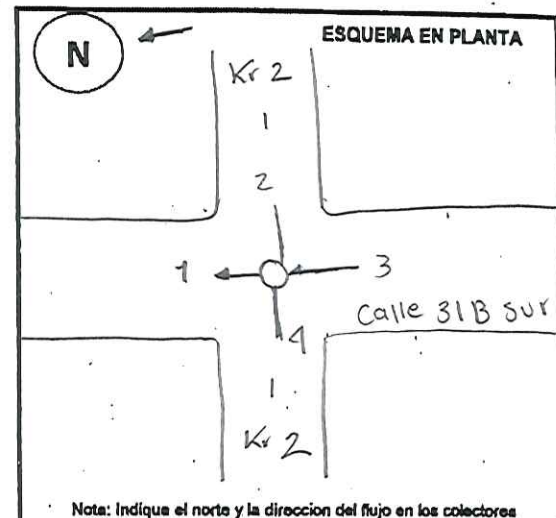

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	7.76	PVC
2	8"	7.73	PVC
3	10"	7.53	PVC
4	8"	7.73	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5296 A 101-5299

31 OK

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 32
 Dirección: Calle 31B Sur # 28-28
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CHP179002
 Cota Rasante: 2630.83
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corroídos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5250 A 101-5253

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

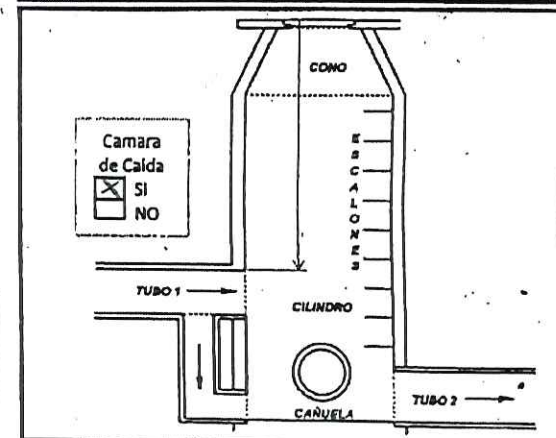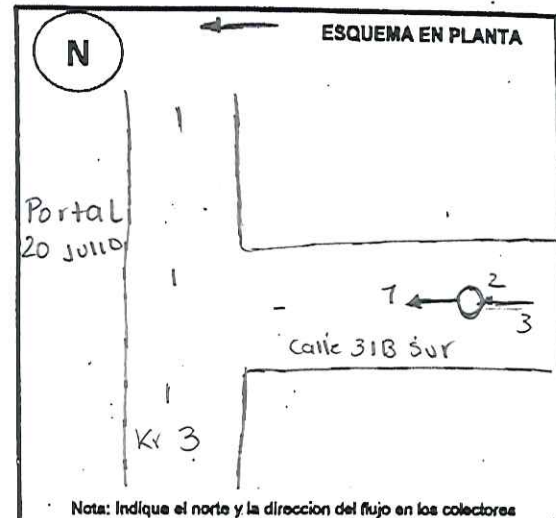

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	3.25	PVC
2	10"	3.25	PVC
3	10"	2.33	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: camara de caída

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 33
 Dirección: Calle 318 Sur con Kr 3
 Levanto: Wendy Alvaréz Payares
 Pozo Número: CHP164314
 Cota Rasante: 2628,88
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ SI ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5254 A 101-5257

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

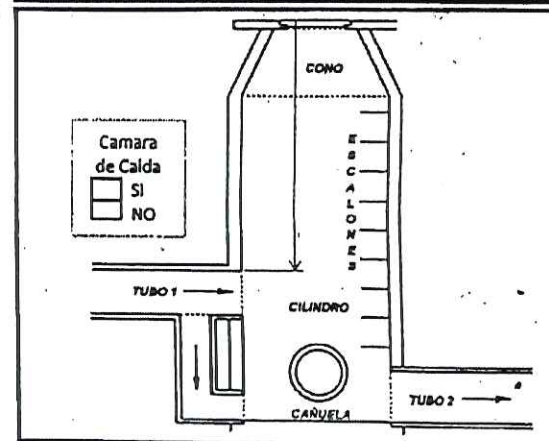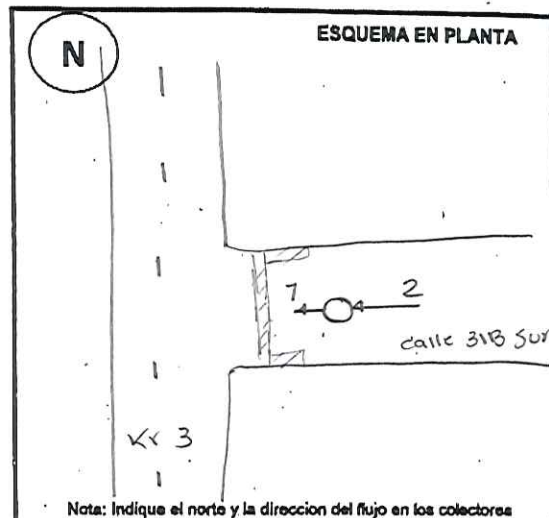

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	7.81	PVC
2	10"	7.54	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Fecha: 18-08-2021 Consecutivo: 34
 Dirección: KR 3 con calle 31B sur
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP134999A
 Cota Rasante: 7627.73
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-5258 A 101-5261

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

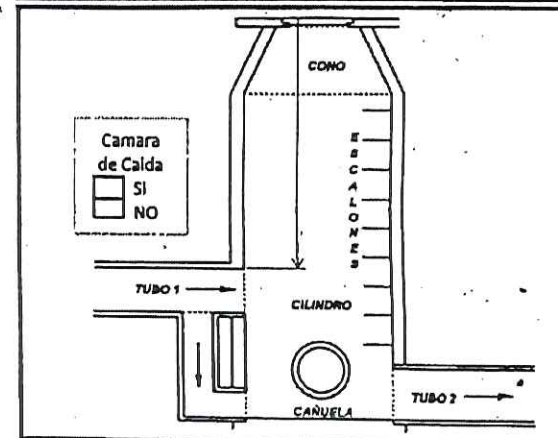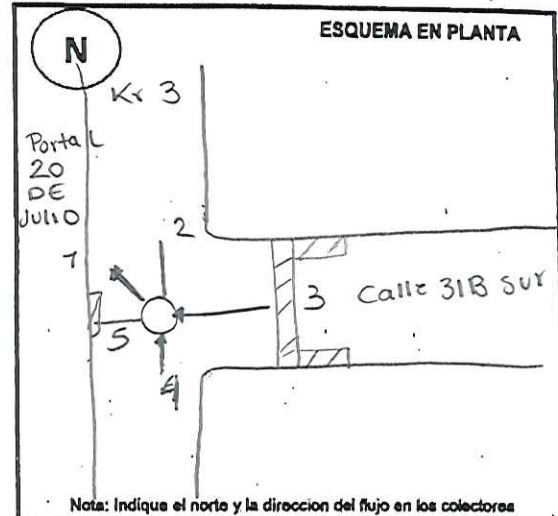

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Materia
1	76"	1.73	PVC
2	12"	1.23	PVC
3	16"	1.76	PVC
4	12"	0.97	PVC
5	12"	1.04	PVC
6			
7			
8			

Observaciones: