

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CHP 134499	Kr 3 con calle 31B sur	101-5262	101-5263	101-5264	101-5265	
2	CHP 134426	Kr 3 con calle 31A sur	101-5266	101-5267	101-5268	101-5269	
3	PMF 131969	calle 31A sur con Kr 3	101-5270	101-5271	101-5272	101-5273	
4	CHP 164315	calle 31A sur # 2B-41	101-5274	101-5275	101-5276	101-5277	
5	PMF 131968	calle 31A sur # 2B-41	101-5278	101-5279	101-5280	101-5281	
6	CHP 178992	calle 31A sur # 2B-27	101-5282	101-5283	101-5284	101-5285	
7	PMF 131967	calle 31A sur # 2B-19	101-5286	101-5287	101-5288	101-5289	
8	PMF 131984	calle 31A sur con Kr 2B	101-5290	101-5291	101-5292	101-5293	
9	CHP 134485	calle 31A sur con Kr 2B	101-5294	101-5295	101-5296	101-5297	
10	PMF 131966	calle 31A sur con Kr 2B	101-5298	101-5299	101-5300	101-5301	
11	PMF 131965	calle 31A sur con Kr 2B	101-5302	101-5303	101-5304	101-5305	
12	PSL 208894	calle 31A sur con Kr 2B	101-5306	101-5307	101-5308	101-5309	
13	PSL 208893	calle 31A sur con Kr 2B	101-5310	101-5311	101-5312	101-5313	
14	PSL 208897	Kr 2B con calle 31A sur	101-5318	101-5319	101-5320	101-5321	
15	PSL 208892	Kr 2B con calle 31A sur	101-5314	101-5315	101-5316	101-5317	
16	CHT 80829	Kr 2B # 31-25	101-5322	101-5323	101-5324	101-5325	
17	CHP 176991	calle 31A sur # 2-34	101-5326	101-5327	101-5328	101-5329	
18	PMF 131963	calle 31A sur # 2-47	101-5330	101-5331	101-5332	101-5333	
19	CHP 134431B	calle 31 sur # 2B-26	101-5334	101-5335	101-5336	101-5337	
20	CHP 134431A	calle 31 sur # 2B-31	101-5338	101-5339	101-5340	101-5341	
21	CHP 164318A	calle 31 sur # 2B-56	101-5342	101-5343	101-5344	101-5345	
22	CHP 164318	calle 31 sur # 2B-56	101-5346	101-5347	101-5348	101-5349	
23	CHP 164318B	calle 31 sur # 2B-56	101-5350	101-5351	101-5352	101-5353	
24	CSL 61619A	calle 31 sur con Kr 3	101-5354	101-5355	101-5356	101-5357	
25							

19-08-2021

7/7

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 1
 Direccion: Km 3 con calle 318 sur
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 134439
 Cota Rasante: 2627.44
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

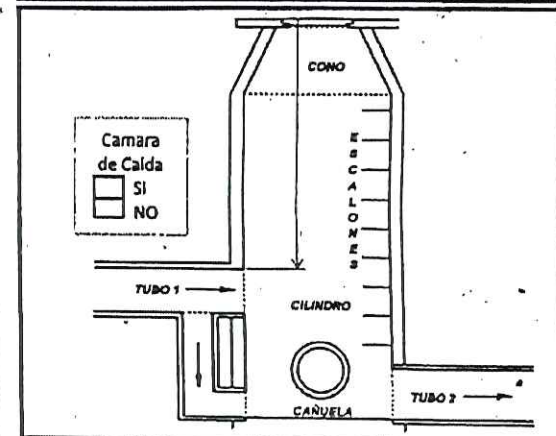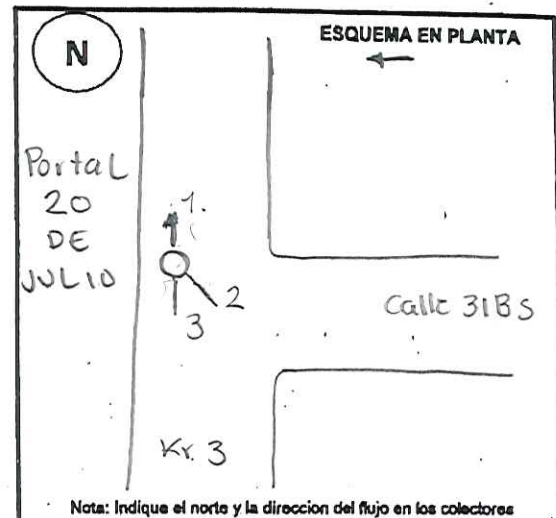

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.00	2.06	concreto
2	76"	2.02	PVC
3	1.00	2.03	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101 - 5262 A 101 - 5265

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 2
 Dirección: K+3 con calle 31A SUR
 Levanto: Wendy Alvaréz Payares
 Pozo Número: CNP134426
 Cota Rasante: 2629.55

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ SI ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5266 A 101-5269

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

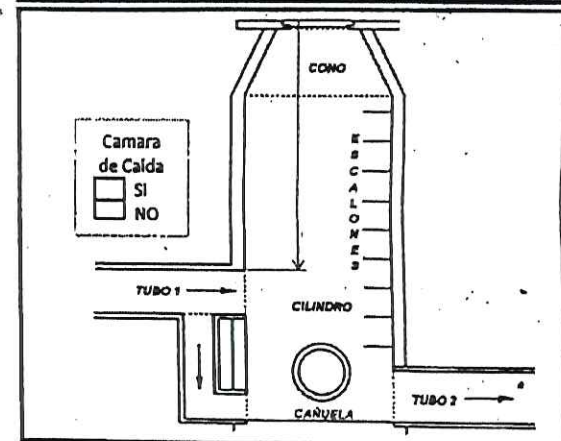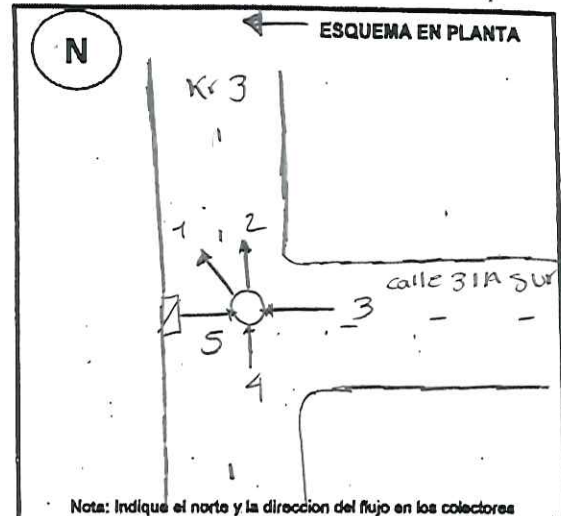

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	14"	2.09	PVC
2	12"	7.76	PVC
3	14"	7.64	PVC
4	12"	7.65	PVC
5	12"	0.65	PVC
6			
7			
8			

Observaciones: _____



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 3
Direccion: Calle 31A Sur con Kf 3
Levante: Wendy Alvarez Rayarces
Pozo Numero: PMP 131769
Cota Rasante: 2625.86
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cilindro
Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

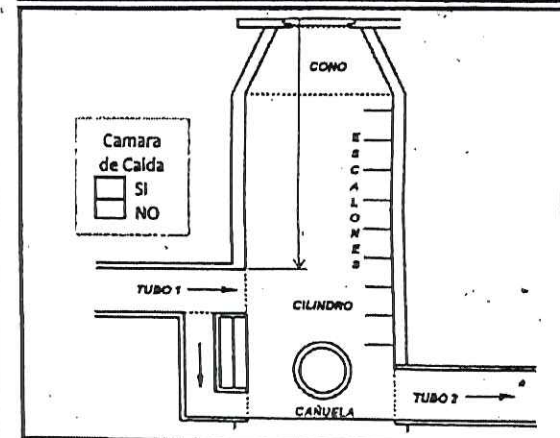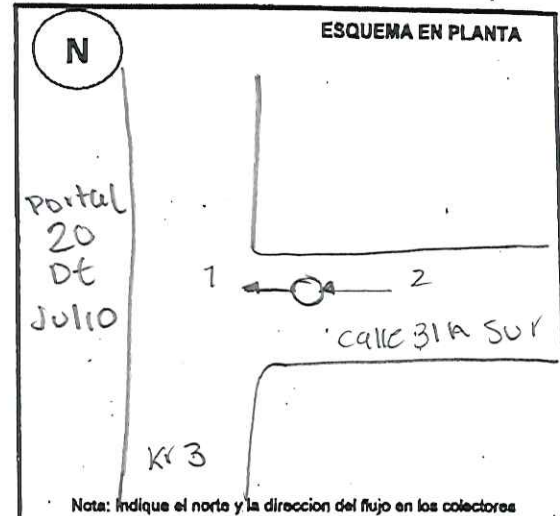

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Materia
1	27"	1.85	PVC
2	27"	7.38	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5270 a 101-5273

3

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 4
 Direccion: calle 31A Sur # 2B-41
 Levanto: wendy Alvaraz Payares
 Pozo Numero: CHP 169315
 Cota Rasante: 2627.00

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

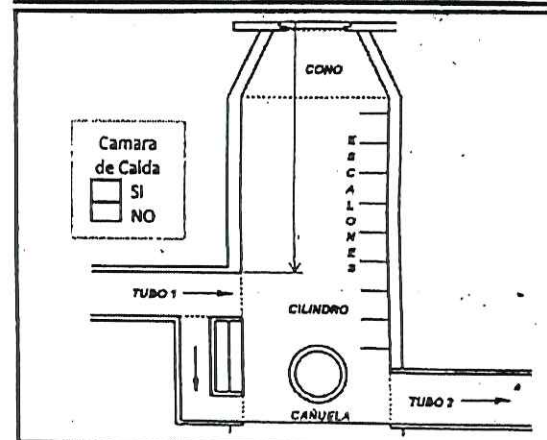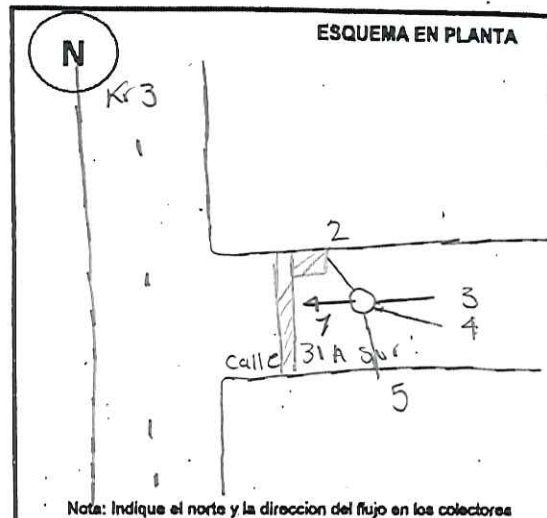

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	7.96	PVC
2	10"	1.13	PVC
3	10"	7.55	PVC
4	12"	0.98	PVC
5	6"	7.64	PVC
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5274 A 101-5277

4

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 5
 Direccion: Calle 31A SUR # 2B-41
 Levanto: Ivandy Alvarez Payaiz
 Pozo Numero: PMP 131768
 Cota Rasante: 2627.28
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Doblados ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

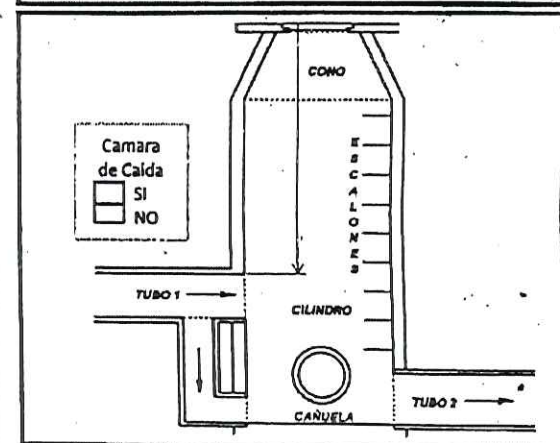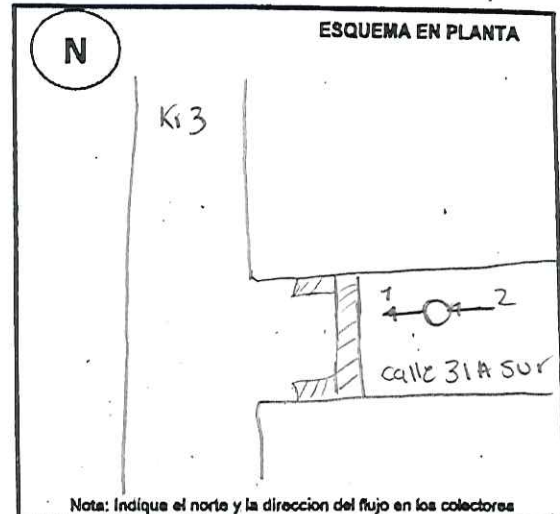

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	27"	1.71	PUC
2	27"	1.94	PUC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5278 A 101-5281

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 6
 Dirección: calle 31A sur # 2B-27
 Levanto: wendy Alvaicé Payaies
 Pozo Número: CNP 178992
 Cota Rasante: 2628.49
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-5282 A 101-5285

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

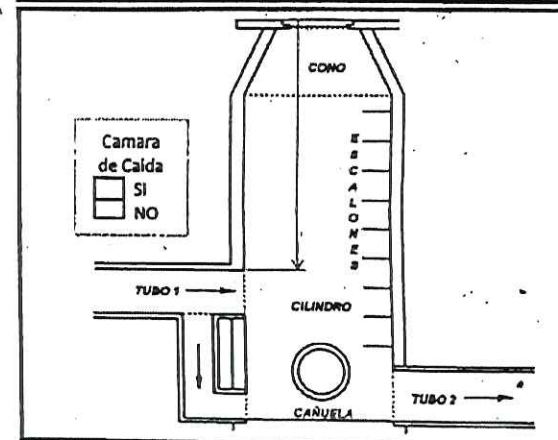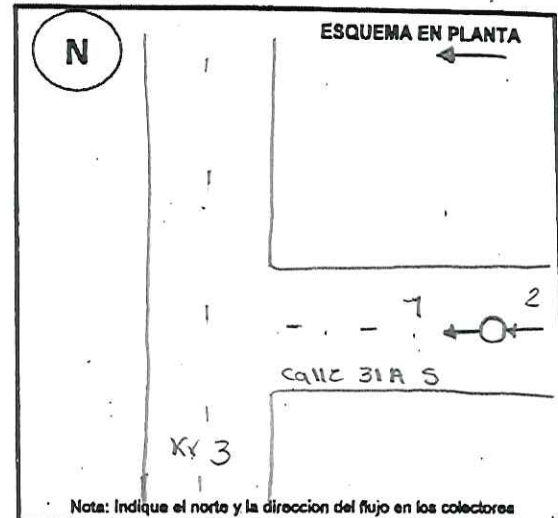

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.64	PVC
2	10"	2.12	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 7
 Dirección: Calle 31A Sur # 2B-19
 Levanto: Wendy Alvariz Payares
 Pozo Numero: PMP 131767
 Cota Rasante: 2629.65
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-5286 A 101-5289

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

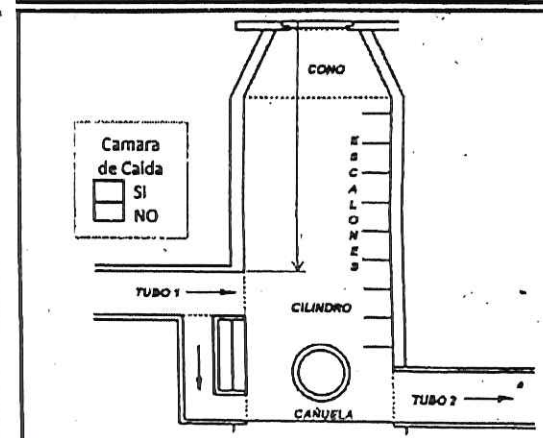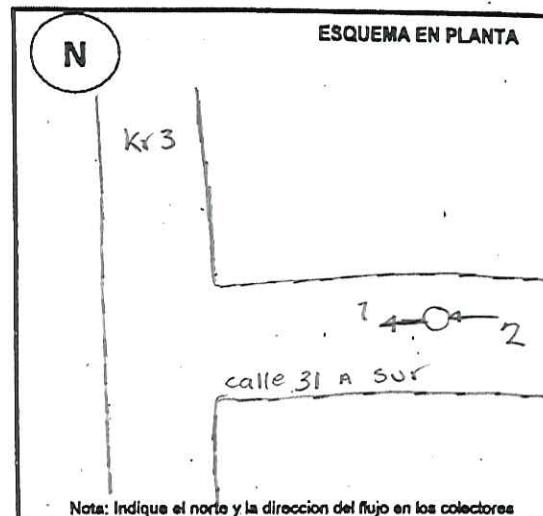

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	28"	2.32	PUC
2	28"	2.28	PUC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 8
 Dirección: Calle 31A Sur con Kr 2B
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 131784
 Cota Rasante: 2633.17
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-5290 A 101-5293

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

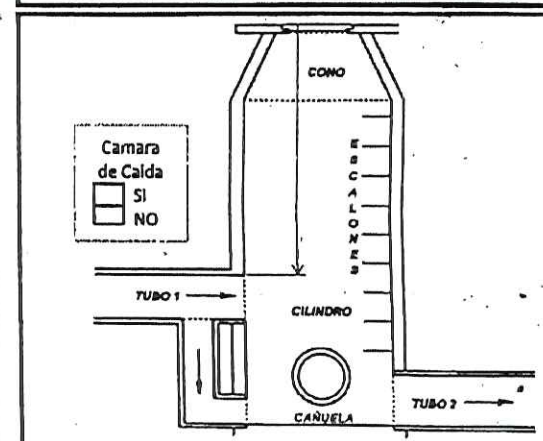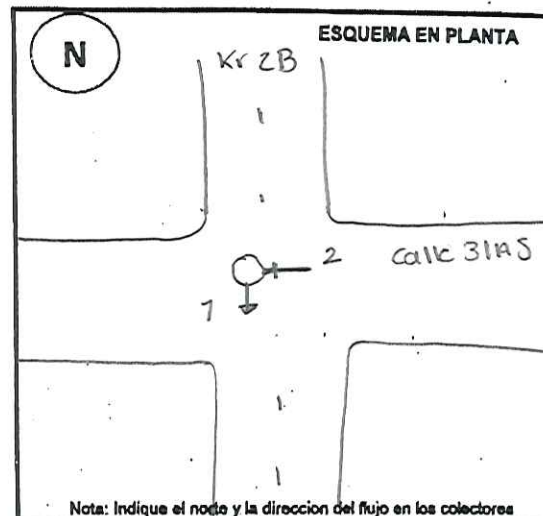

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.00	3.51	PVC
2	1.00	3.05	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 9
 Direccion: calle 31A sur con Kr 2B
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMPI34985
 Cota Rasante: 2632.91
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

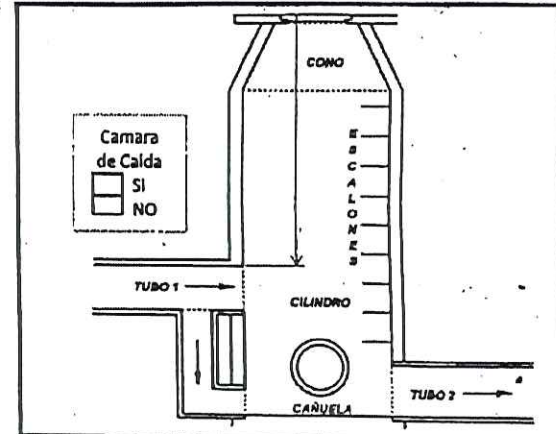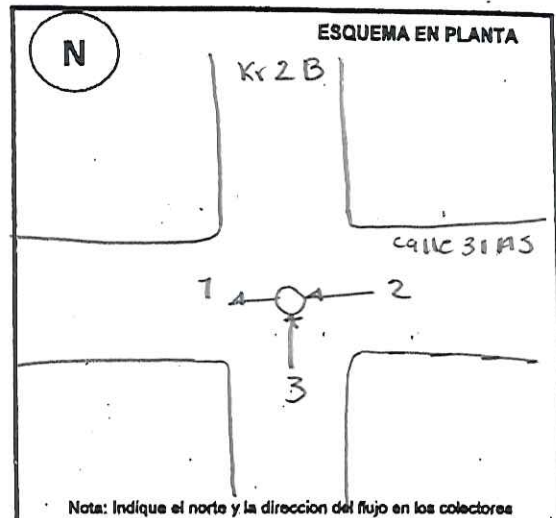

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.43	PVC
2	10"	2.43	PVC
3	8"	2.25	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5294 A 101-5297



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ARBO DE BOGOTÁ

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 10
 Dirección: Calle 31 A Sur con K1 2B
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PHP131966
 Cota Rasante: 2632.57
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Conoidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5298 A 101-5301

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

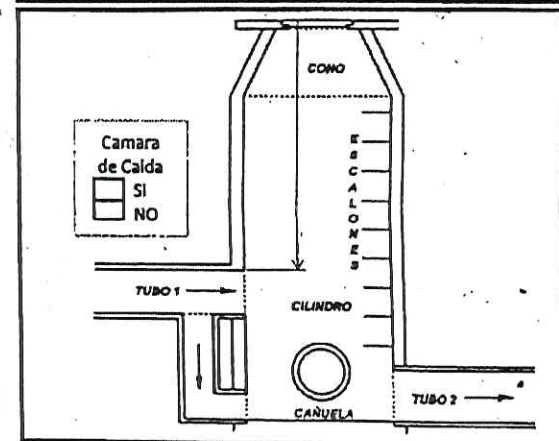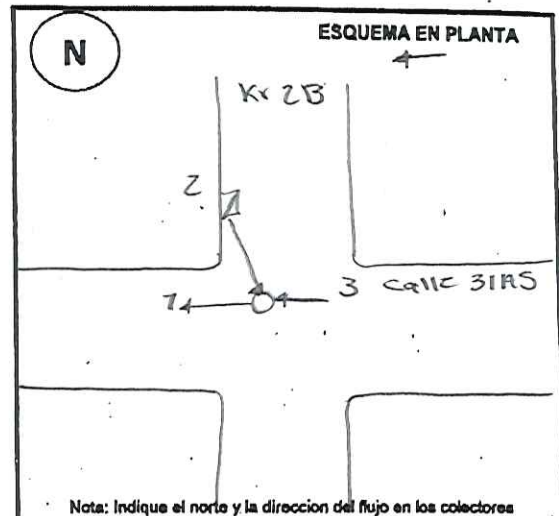

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	27"	3.53	PVC
2	12"	1.63	PVC
3	7.00	3.24	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 11
 Direccion: Caliz 31A Sur con Kr 2B
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 131765
 Cota Rasante: 2633.22

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

ESQUEMA EN PLANTA

N

Kr 2B

Caliz 31A Sur

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores

COMO

Camara de Calda

SI

NO

TUBO 1

CILINDRO

CAÑUELA

TUBO 2

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	7.00	2.95	PVC
2	14"	3.30	PVC
3	14"	7.19	PVC
4	12"	0.89	PVC
5	27"	1.90	PVC
6	12"	7.40	PVC
7			
8			

Observaciones: camara de calda

Nombre de la fotos: 101-5302 A 101-5305



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección 19-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva Calle 31A Sur con Kr 2B

id_sig: PSL 208894

Costado occidente

Inspector wendy Alvaraz

Barrio Bello Horizonte

Calzada mista

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input type="checkbox"/>		Hierro	<input type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Ausente	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Buena	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
				Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

① Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

① Tuberia Ø 12" - PVC - clave 0.75 m

② Tuberia Ø 12" - PVC - clave 0.60 m

Wendy Alvaraz P.

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-5306 A 101-5309



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto

Fecha Inspección 19-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 31 A sur con K 23

id_sig: PSL 208893

Costado ORIENTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCIÓN Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal	<input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>		Hierro	<input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional	<input checked="" type="checkbox"/>		Otro	<input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85	<input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
	70x35	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	90x35	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
	150x50	<input checked="" type="checkbox"/>		Rota	<input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100	<input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Ausente	<input type="checkbox"/>
	150	<input type="checkbox"/>		Buena	<input type="checkbox"/>
	200	<input type="checkbox"/>		Fracturada	<input type="checkbox"/>
	250	<input type="checkbox"/>		Desportillada	<input type="checkbox"/>
				Rota	<input type="checkbox"/>
				Ausente	<input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCIÓN Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada	<input checked="" type="checkbox"/>
	Muro	<input type="checkbox"/>		Sin Pavim.	<input type="checkbox"/>
	Marco	<input type="checkbox"/>			
	Otra:	<input type="checkbox"/>			

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción. Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4	<input checked="" type="checkbox"/>
	1/2	<input type="checkbox"/>		1/2	<input type="checkbox"/>
	3/4	<input type="checkbox"/>		3/4	<input type="checkbox"/>
	Total	<input type="checkbox"/>		Total	<input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 12" - PVC - Clave 0.34 m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-5310 A 101-5313



acueducto

INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 19-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva Kx 2B con calle 31 n sur

id_sig: PSL 208797

Costado NORTE

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal <input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral <input type="checkbox"/>		Hierro <input type="checkbox"/>
	Convencional <input checked="" type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85 <input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>
	70x35 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	90x35 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	150x50 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
	100x50 <input checked="" type="checkbox"/>		Ausente <input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100 <input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena <input type="checkbox"/>
	150 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	200 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	250 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna <input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada <input checked="" type="checkbox"/>
	Muro <input type="checkbox"/>		Sin Pavim. <input type="checkbox"/>
	Marco <input type="checkbox"/>		
	Otra: <input type="checkbox"/>		

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2 <input type="checkbox"/>		1/2 <input type="checkbox"/>
	3/4 <input type="checkbox"/>		3/4 <input type="checkbox"/>
	Total <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubera Ø 12" - PVC - clave 7.30 m

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-5318 A 101-5321



acueducto

INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

Fecha Inspección 19-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva KR 2B con calle 31A Sur

id_sig: PSL 208892

Costado Norte

Inspector Wendy Alvarez

Barrio Bello Horizonte

Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal <input type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral <input checked="" type="checkbox"/>		Hierro <input checked="" type="checkbox"/>
	Convencional <input checked="" type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85 <input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>
	70x35 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	90x35 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	150x50 <input checked="" type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100 <input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena <input type="checkbox"/>
	150 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	200 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	250 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna <input type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada <input checked="" type="checkbox"/>
	Muro <input type="checkbox"/>		Sin Pavim. <input type="checkbox"/>
	Marco <input type="checkbox"/>		
	Otra: <input type="checkbox"/>		

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2 <input type="checkbox"/>		1/2 <input type="checkbox"/>
	3/4 <input type="checkbox"/>		3/4 <input type="checkbox"/>
	Total <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubería Ø 12" - PVC - clave 0.80m

Wendy Alvarez Payares

Firma Inspector

IDENTIFICACIÓN FOTOS: 101-5314 A 101-5317

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 16
 Dirección: K 2B # 31-25
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CHI 80829
 Cota Rasante: _____
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? _____
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5322 A 101-5323

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

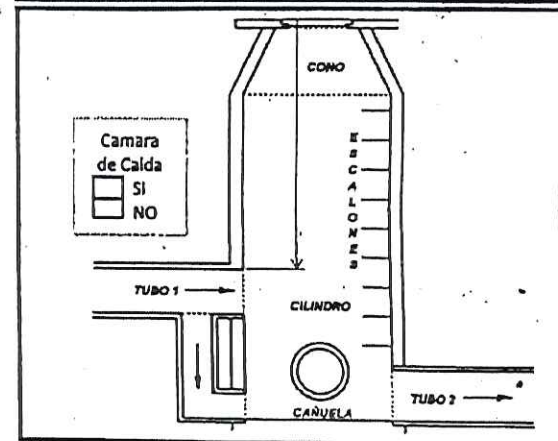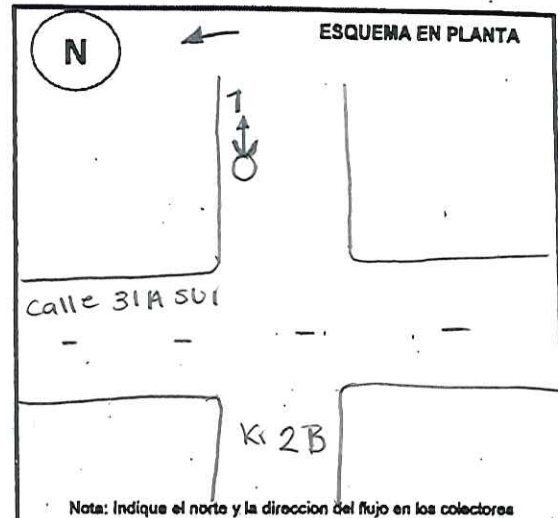

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	1.24	PVC
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 17
 Dirección: Calle 31 A Sur #12-34
 Levanto: Wendy Alvarez Payaico
 Pozo Numero: CHP 176991
 Cota Rasante: 2639.13
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

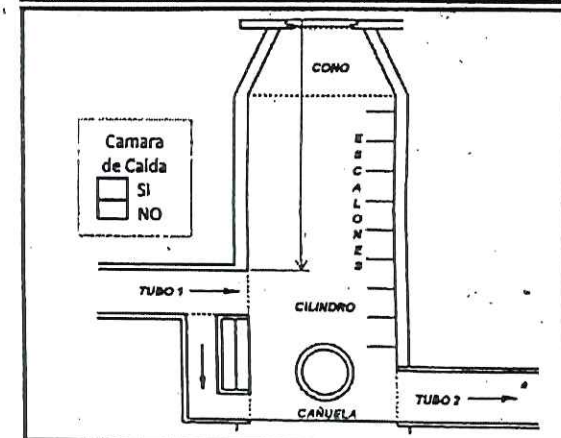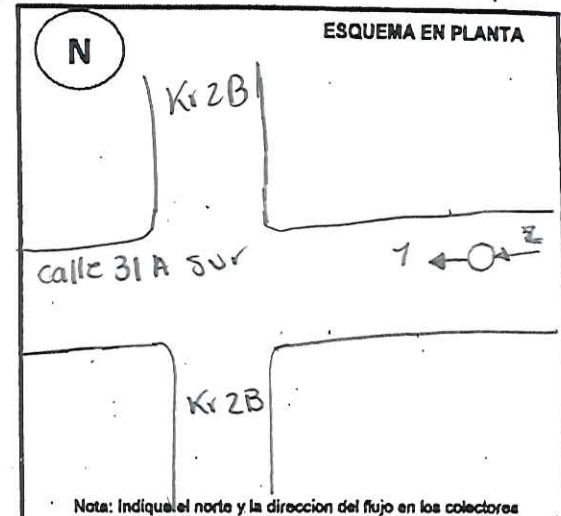

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.13	PVC
2	10"	2.12	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5326 A 101-5329

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 18
 Dirección: Calle 31A Sur # 2-47
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 131763
 Cota Rasante: 2638.51
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin bisagra ☒ Tapa en fibra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

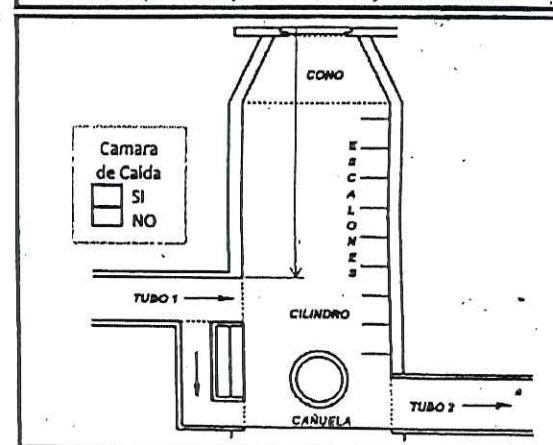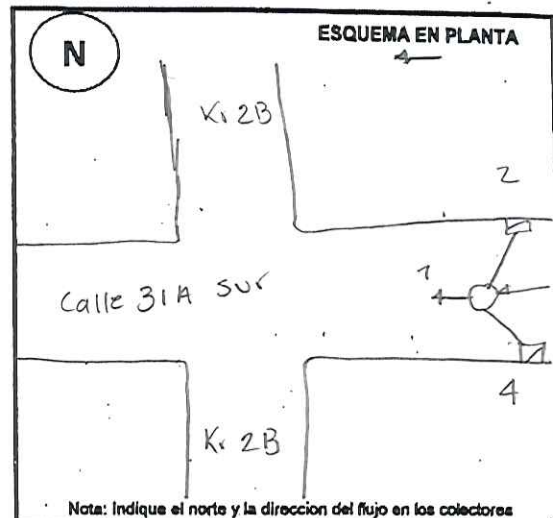

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	14"	1.03	PVC
2	12"	0.69	PVC
3	14"	1.02	PVC
4	12"	0.75	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la foto: 101-5330 A 101-5333

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 19
 Direccion: Calle 31 Sur # 28-26
 Levanto: Wendy Alvarez Payare
 Pozo Numero: CMP 134431 B
 Cota Rasante: 2628.54
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

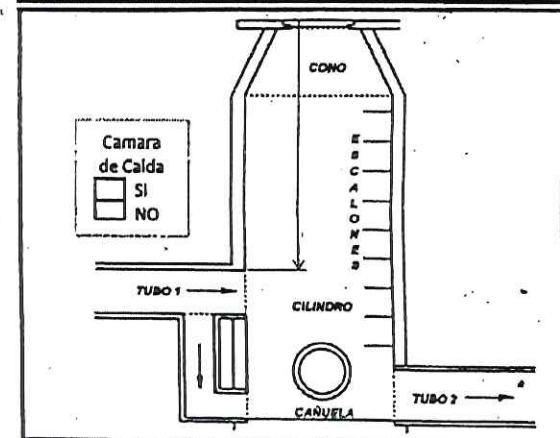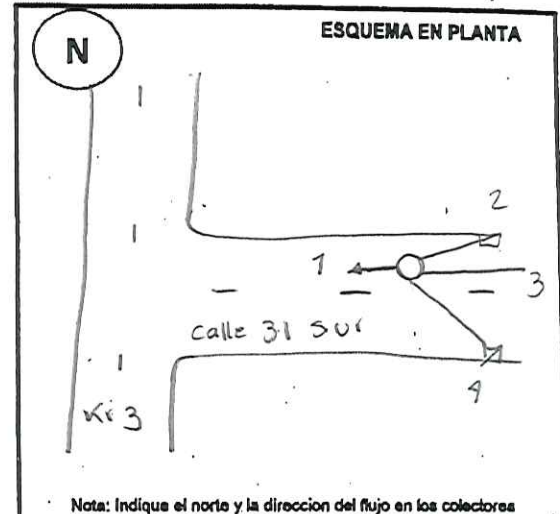

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	2.09	PVC
2	10"	7.19	PVC
3	16"	2.00	PVC
4	10"	7.27	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-5334 A 101-5337

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 20
 Dirección: CALLE 31 SUR # 2B-31
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 134431A
 Cota Rasante: 7628.39

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Falta ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-5338 A 101-5341

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

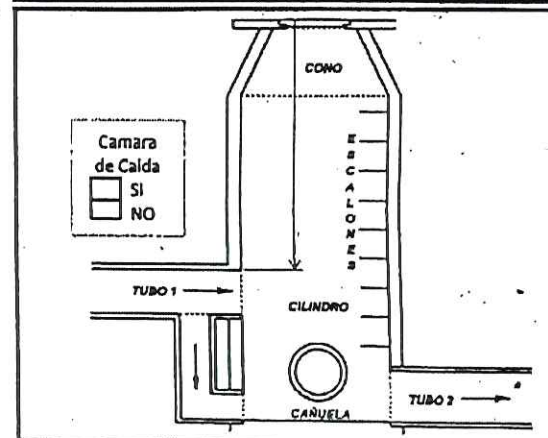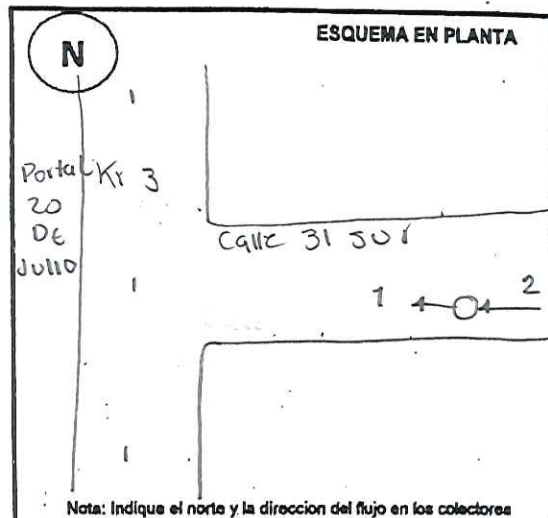

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.46	PVC
2	10"	2.14	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 21
 Direccion: Calle 31 Sur # 2B-56
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 164318A
 Cota Rasante: 2624.80
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Falta ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

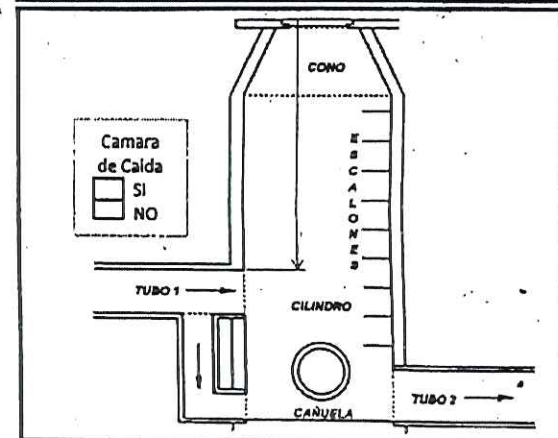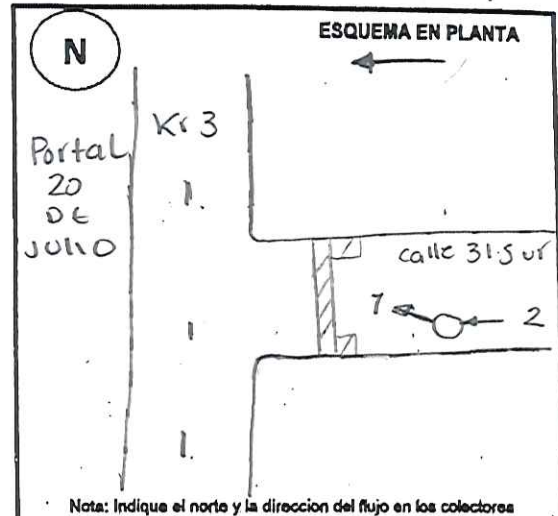

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.52	PUC
2	10"	1.24	PUC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5342 A 101-5345

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 22
 Dirección: calle 31 Sur # 2B-56
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP 164318
 Cota Rasante: 2624.25
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Fallan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la foto: 101-5346 A 101-5349

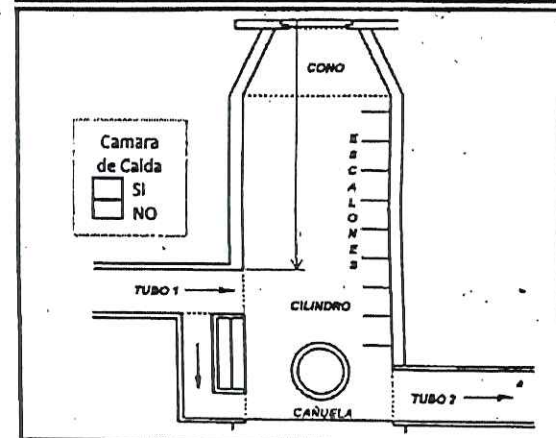

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	2.35	PUC
2	12"	1.70	PUC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 19-08-2021 Consecutivo: 23
 Direccion: calle 31 SUR # 2B-56
 Levanto: wendy alvarez payares
 Pozo Numero: CHP16 4318 B
 Cota Rasante: 2624.47
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Doblados ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

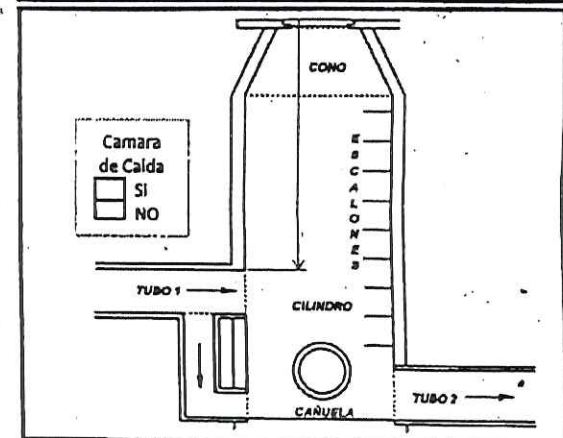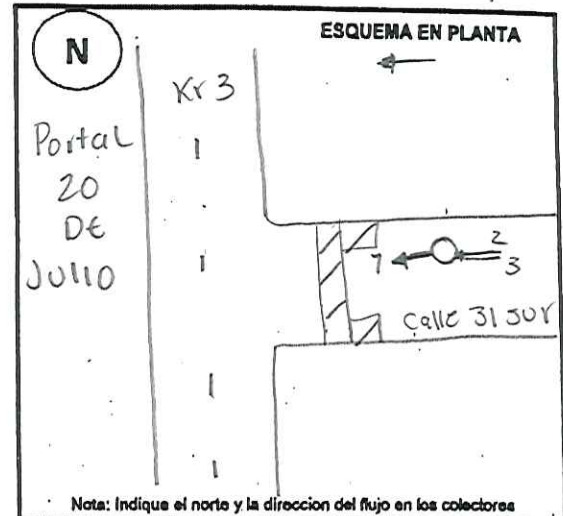

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	16"	3.24	PUC
2	16"	3.23	PUC
3	16"	1.58	PUC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: camara de calda

Nombre de la fotos: 101-5350 A 101-5353



INSPECCIÓN DE SUMIDEROS

acueducto Fecha Inspección 19-08-2021

Dir. Antigua

Dir. Nueva calle 31 sur con Kr 3

id_sig: CSL 61619A

Costado ORIENTE
Inspector Wendy Alvarez
Barrio Bello Horizonte
Calzada mixta

1. CONSTRUCCION Y ESTADO DE LA REJILLA Y TAPA DEL SUMIDERO

Tipo de sumidero:	Transversal <input checked="" type="checkbox"/>	Material de la rejilla:	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>
	Lateral <input type="checkbox"/>		Hierro <input type="checkbox"/>
	Convencional <input type="checkbox"/>		Otro <input type="checkbox"/>
Tamaño Rejilla(cm):	45x85 <input type="checkbox"/>	Condición estructural de la Rejilla:	Buena <input checked="" type="checkbox"/>
	70x35 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	90x35 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	150x50 <input checked="" type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>
Longitud Abertura Lateral(cm):	100 <input type="checkbox"/>	Condición Tapa de Acceso:	Buena <input type="checkbox"/>
	150 <input type="checkbox"/>		Fracturada <input type="checkbox"/>
	200 <input type="checkbox"/>		Desportillada <input type="checkbox"/>
	250 <input type="checkbox"/>		Rota <input type="checkbox"/>
			Ausente <input type="checkbox"/>

2. CONSTRUCCION Y ESTADO DEL SUMIDERO

Reparación requerida:	Ninguna <input checked="" type="checkbox"/>	Estado de la vía:	Pavimentada <input checked="" type="checkbox"/>
	Muro <input type="checkbox"/>		Sin Pavim. <input type="checkbox"/>
	Marco <input type="checkbox"/>		
	Otra: <input type="checkbox"/>		

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Estado de Obstrucción.	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>	Rejilla colmatada	1/4 <input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de sedimentación dentro del sumidero	1/2 <input type="checkbox"/>		1/2 <input type="checkbox"/>
	3/4 <input type="checkbox"/>		3/4 <input type="checkbox"/>
	Total <input type="checkbox"/>		Total <input type="checkbox"/>
Presencia de Olores:	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	

Comentarios adicionales o trabajo urgente requerido

Tubera de 12" - PVC - clave 1.04m

Reparación con 1/2"

Wendy Alvarez P.

Firma Inspector

101-5354 A 101-5357