

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto Identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	PMP 29 054 A	Calle 42 B sur # 12 A - 75 E	101-3552	101-3553	101-3554	101-3555	101-3556
2	CMR 131350 A	Calle 42 B sur # 12 A - 65 Este	101-3559	101-3560	101-3561	101-3562	101-3563
3	PMP 29 054	Calle 42 B sur # 43 sur	101-3564	101-3565	101-3566	101-3567	101-3568
4	PMP 28 059	Kr 12 A E # 42 B - 13 sur	101-3571	101-3572	101-3573	101-3574	101-3575
5	CMR 131732	Kr 12 A Este # 42 A - 25 sur	101-3582	101-3583	101-3584	101-3585	101-3586
6	CMR 231732	Kr 12 A Este con calle 42 B sur	101-3587	101-3588	101-3589	101-3590	101-3591
7	CMR 80265	Kr 12 A Este # 42 B - 73 sur	101-3596	101-3597	101-3598	101-3599	101-3600
8	CMR 131916	Kr 12 A Este con calle 43 A sur	101-3603	101-3604	101-3605	101-3606	101-3607
9	PMP 28 315	Calle 43 A sur con Kr 12 A Este	101-3610	101-3611	101-3612	101-3613	101-3614
10	PMP 28 315 A	Kr 12 A Este # 43 A - 05 sur	101-3618	101-3619	101-3620	101-3621	101-3622
11	PMP 27 223	Kr 12 A Este # 43 A - 12 sur	101-3623	101-3624	101-3625	101-3626	101-3627
12	PMP 27 223 A	Kr 12 A Este # 43 A - 30 sur	101-3628	101-3629	101-3630	101-3631	101-3632
13	CMR 131916 A	Kr 12 A Este # 43 A - 31 sur	101-3633	101-3634	101-3635	101-3636	101-3637
14	PMP 28 822	Kr 12 Este con calle 43 A sur	101-3638	101-3639	101-3640	101-3641	101-3642
15	CMR 131871	Kr 12 Este con calle 43 A sur	101-3643	101-3644	101-3645	101-3646	101-3647
16	CMR 131946 A	Calle 43 A sur # 12 A - 42 Este	101-3648	101-3649	101-3650	101-3651	101-3652
17	CMR 131946	Calle 43 A sur con Kr 12 B E	101-3653	101-3654	101-3655	101-3656	101-3657
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

29.07-2021

1/1



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 1
 Direccion: Calle 42 B sur # 12A-95 E
 Levanto: Wendy AINACE Payeres
 Pozo Numero: MP29054 A
 Cota Rasante: 2874.89

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Ralces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

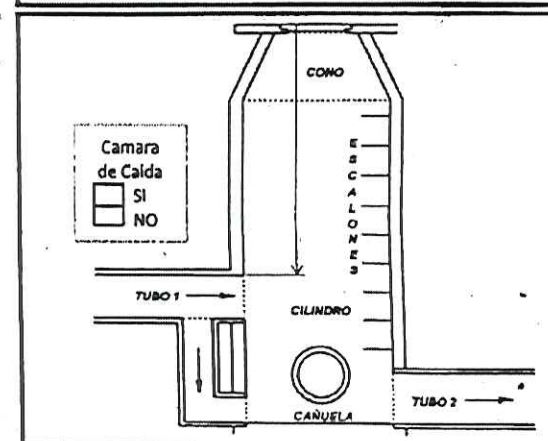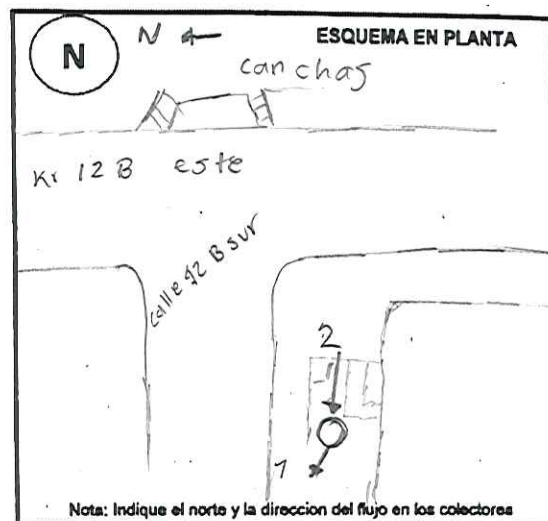

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	7.20	3.92	PVC
2	7.20	2.27	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: POZO ESCALONADO

Nombre de la fotos: 101 - 3552 A 101-3557



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 2
 Dirección: Calle 42B Sur #12A-65 Este
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: EMP 131350-A
 Cota Rasante: 2873.02

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere


Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represión ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuga de Servicio ☐ Fuga de Tierra

Nombre de la fotos: 701-3559 A 101-3563

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

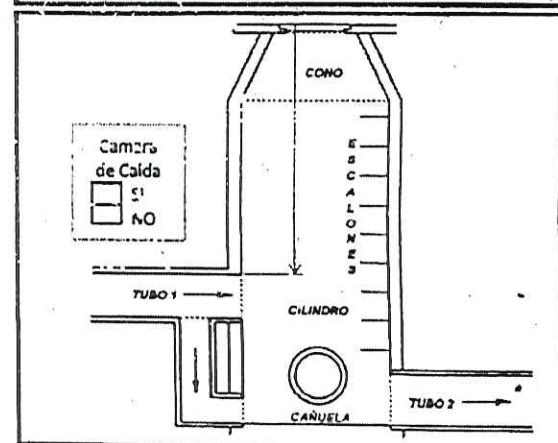

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.73	PVC
2	10"	2.24	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 3
 Dirección: Calle 42B SUR # 43 SUR
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 79034
 Cota Rasante: 2870.40
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Conoidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Repzar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra


Nombre de la fotos: 101-3564 A 101-3570

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

ESQUEMA EN PLANTA

N

Nota: Indique el norte y la dirección del flujo en los colectores

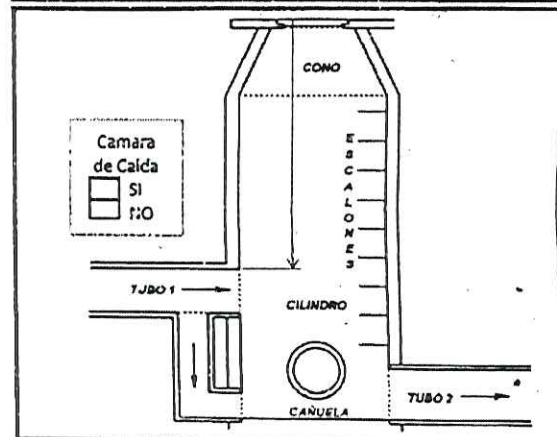

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	7.20	2.93	PVC
2	7.20	1.47	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: Pozo escabrado



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 4
 Dirección: Carrera 12A E # 42B-13 Sur
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMP 78059
 Cota Rasante: 2868.64

Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huacos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

Nombre de la fotos: 101-3571 A 101-3575

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

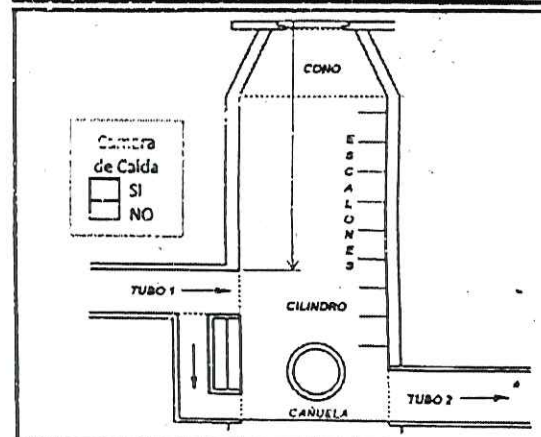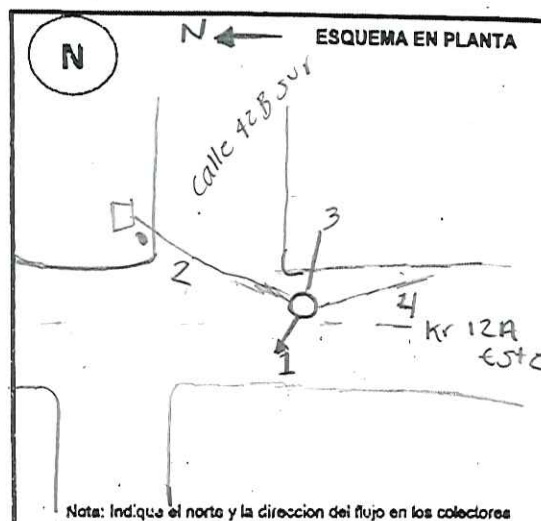

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	1.20	3.30	PVC
2	8"	1.34	concreto
3	1.20	1.41	PVC
4	8"	1.13	concreto
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha:	29-07-2021	Consecutivo:	5
Dirección:	Kr 12A Este # 42A-25 Sur		
Levante:	Wendy Alvariz Payares		
Pozo Número:	CMP 131732A		
Cota Rasante:	2869.83		
Tipo Sistema:	<input type="checkbox"/> Aguas Lluvias	<input type="checkbox"/> Aguas Residuales	<input type="checkbox"/> Combinado
Tipo de Pozo:	<input checked="" type="checkbox"/> Pozo	<input type="checkbox"/> Cámara	<input type="checkbox"/> Alivio
Tapa			
Existe?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Tipo de Tapa:	<input checked="" type="checkbox"/> Ferrocemento	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> Hierro sin Bisagra
	<input type="checkbox"/> Hierro con bisagra	<input type="checkbox"/> Tapa Seguridad	<input type="checkbox"/> Tapa en fibra
Estado?	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
Diagnostico:	<input type="checkbox"/> Cambiar	<input type="checkbox"/> Reparar	<input checked="" type="checkbox"/> No Requiere
Cargue			
Existe?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No	
Estado?	<input type="checkbox"/> Bueno	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
	<input type="checkbox"/> Grietas	<input type="checkbox"/> Partido	<input type="checkbox"/> Hundido
Diagnostico:	<input type="checkbox"/> Cambiar	<input type="checkbox"/> Reparar	<input type="checkbox"/> No Requiere
Cono			
Existe?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Estado?	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
	<input checked="" type="checkbox"/> Grietas	<input type="checkbox"/> Partido	<input type="checkbox"/> Hundido
Diagnostico:	<input type="checkbox"/> Cambiar	<input type="checkbox"/> Reparar	<input type="checkbox"/> No Requiere
Cilindro			
Material:	<input checked="" type="checkbox"/> Mampostería	<input type="checkbox"/> Concreto	<input type="checkbox"/> GRP
Estado?	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
	<input type="checkbox"/> Grietas	<input type="checkbox"/> Partido	<input type="checkbox"/> Huecos
	<input checked="" type="checkbox"/> Sin Pañete	<input type="checkbox"/> Otro	Cual?
Diagnostico:	<input type="checkbox"/> Cambiar	<input type="checkbox"/> Reparar	<input type="checkbox"/> No Requiere
Cañuela			
Estado?	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
	<input checked="" type="checkbox"/> Sedimentada	<input type="checkbox"/> Desgastada	<input type="checkbox"/> Socavacion
Diagnostico:	<input type="checkbox"/> Cambiar	<input type="checkbox"/> Reparar	<input type="checkbox"/> No Requiere
Escalones			
Existe?	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
Tipo Escalones:	<input checked="" type="checkbox"/> Escalones	<input type="checkbox"/> Ladrillos	
Estado?	<input type="checkbox"/> Bueno	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Malo
	<input type="checkbox"/> Dobladados	<input type="checkbox"/> Faltan	<input checked="" type="checkbox"/> Conoidos
Diagnostico:	<input type="checkbox"/> Cambiar	<input type="checkbox"/> Reparar	<input checked="" type="checkbox"/> No Requiere
Estado Pozo			
Estado?	<input type="checkbox"/> Infiltración	<input type="checkbox"/> Represado	<input type="checkbox"/> Con basura
	<input type="checkbox"/> Raíces	<input type="checkbox"/> Fuga de Surtido	<input type="checkbox"/> Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-3576 A 101-3581

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

ESQUEMA EN PLANTA			
Nota: Indica el norte y la dirección del flujo en los colectores			
No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	208	Concreto
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Observaciones:			



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 6
 Dirección: Kr 12 A este con calle 92 B sur
 Levanto: Wendy Alvariz Payares
 Pozo Numero: CMP 31732
 Cota Rasante: 2868.52
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? ☐ Otro
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

Nombre de la fotos: 101-3582 A 101-3585

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

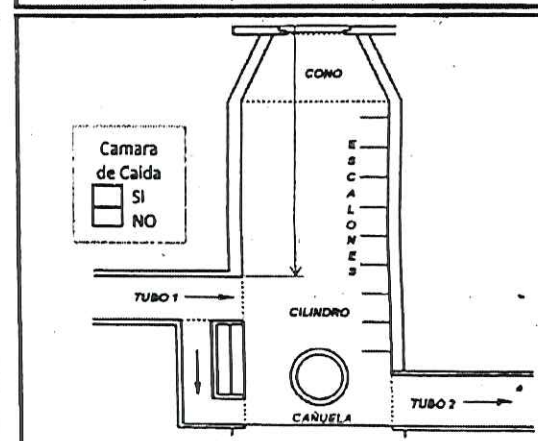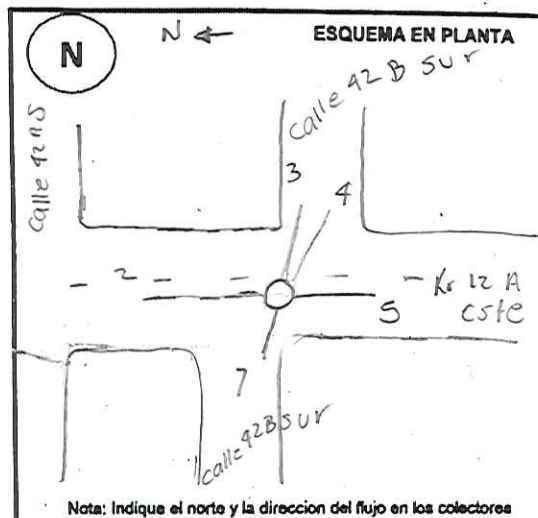

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	10"	2.95	PVC
2	8"	2.50	concreto
3	10"	2.40	PVC
4	8"	2.30	PVC
5	8"	2.88	concreto
6			
7			
8			

Observaciones: _____



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 7
 Dirección: Km 12 A Este # 42B-73 SUR
 Levanto: Wendy Alvarez Payaics
 Pozo Numero: CM 80265
 Cota Rasante: 2873.65

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-3586 a 101-3589

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

ESQUEMA EN PLANTA


N ←

Calte 43 A SUR

Km 12 A Este

7+0

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores

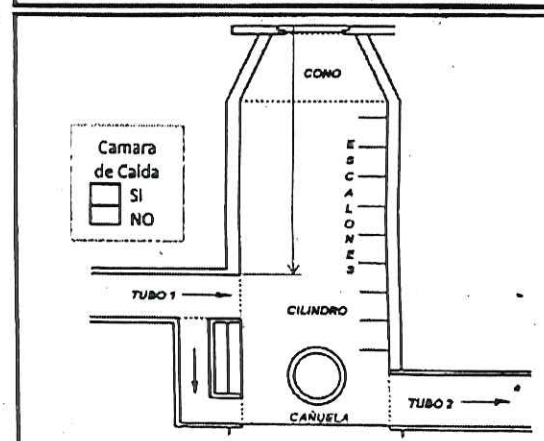

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.49	concreto
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

7



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 8
Direccion: KM 12A este con calle 43 A SUR
Levanto: Wendy Alvarez Páez
Pozo Numero: CM 131916
Cota Rasante: 2873.61
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

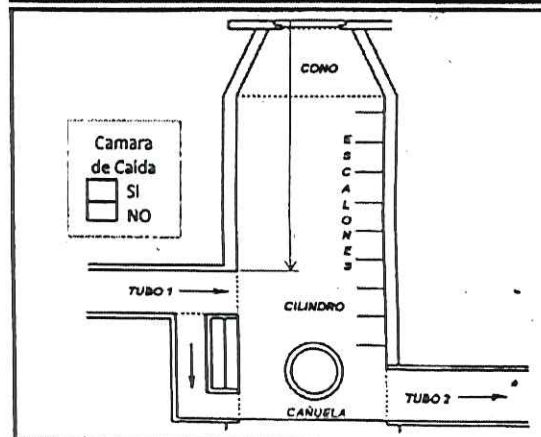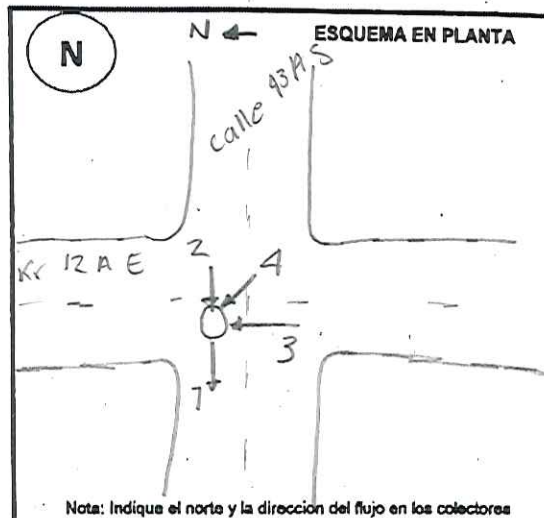

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	3.37	concreto
2	8"	2.66	concreto
3	8"	3.35	concreto
4	8"	1.02	gres
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-3590 A 101-3593

8



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 9
Direccion: Calle 43 A Sur con Kr 12 A este
Levanto: Wendy Alvarez Payares
Pozo Numero: PMP 78315
Cota Rasante: 2893.85
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cono
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represo ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la fotos: 101-3594 A 101-3597

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

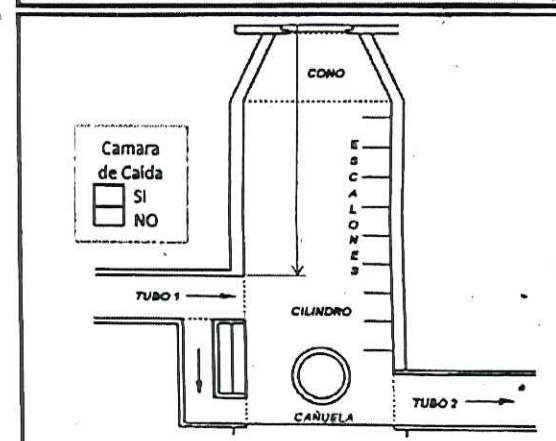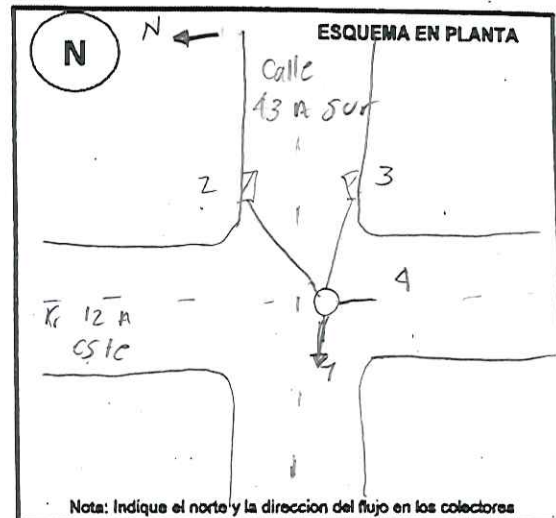

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	3.96	concreto
2	12"	0.66	PVC
3	12"	0.69	PVC
4	12"	3.55	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones:



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 10
 Dirección: Km 12A este # 43A - OS SUR
 Levanto: Wendy Alvarado Payares
 Pozo Numero: PMP 78315 A
 Cota Rasante: 2873.50
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Canuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Canchales ☐ Llano de tierra

Nombre de la fotos: 101-3598 A 101-3607

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

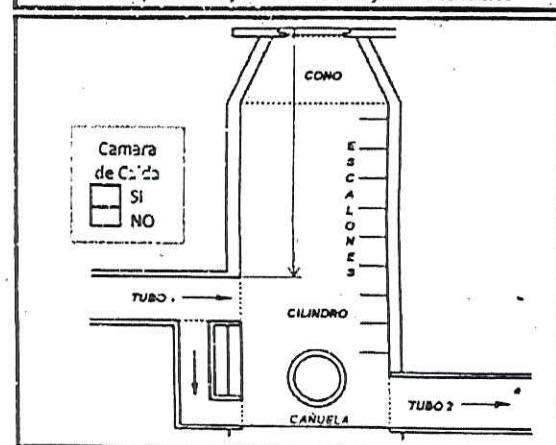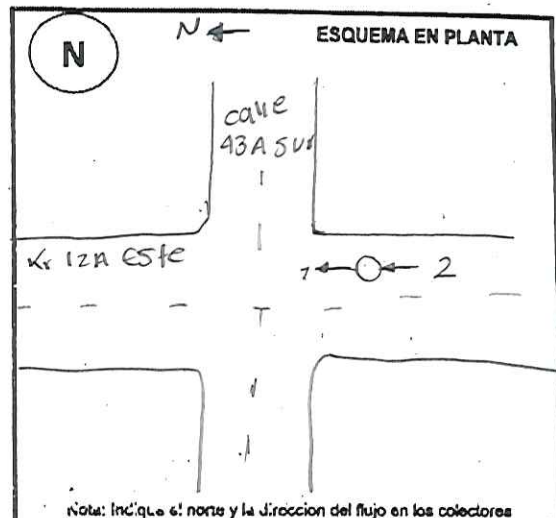

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	3.19	PVC
2	12"	2.78	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 11
Direccion: KR 12 A Este # 43 A - 12 306
Levanto: Wendy Alvarado Payares
Pozo Numero: PME 77223
Cota Rasante: 2872.62
Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☐ Corroidos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

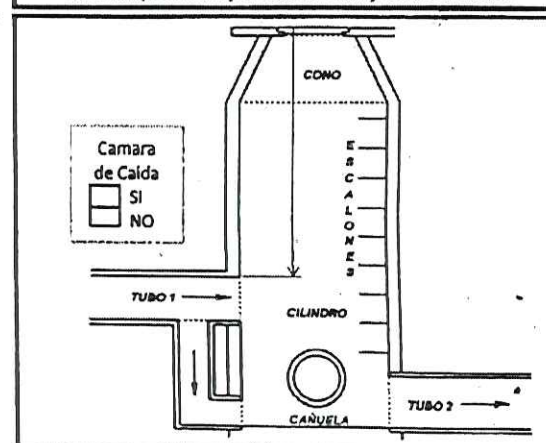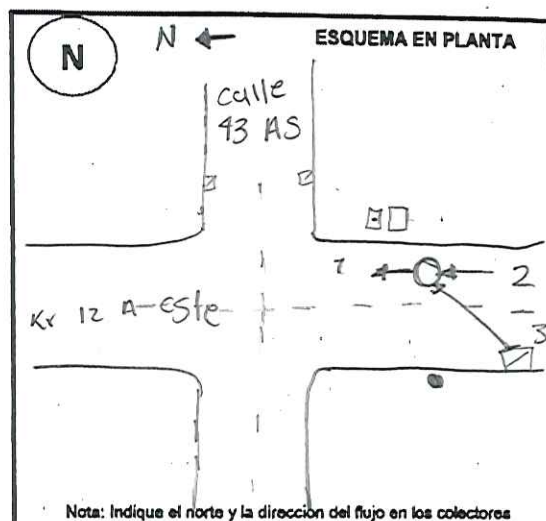

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	7.76	PVC
2	12"	7.27	PVC
3	12"	7.17	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-3602 A 101-3605

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 12
 Direccion: Kr 12A Este # 43A-30 sur
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: PMI 77223A
 Cota Rasante: _____
 Tipo Sistema: ☒ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☒ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Doblados ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

101-3608 A 101-3609

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

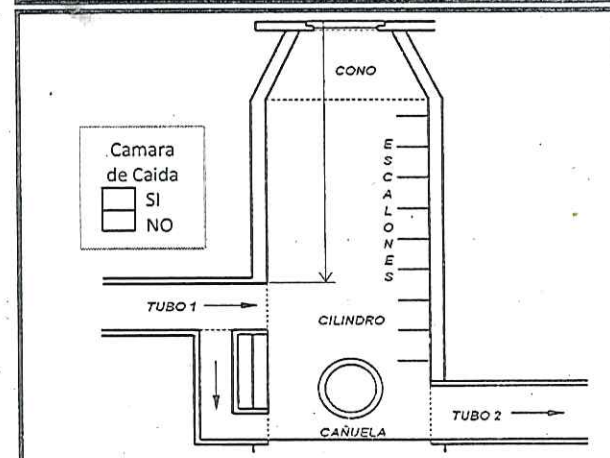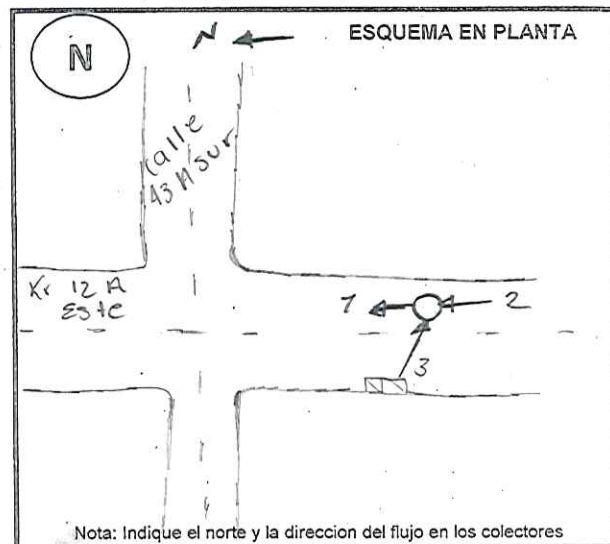

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.06	PVC
2	12"	1.02	PVC
3	10"	1.00	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 13
Direccion: KRIZA ESTE # 43A-31 SUR
Levanto: Wendy Alvarez Tayares
Pozo Numero: CMP131916A
Cota Rasante:
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cono
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corroidos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

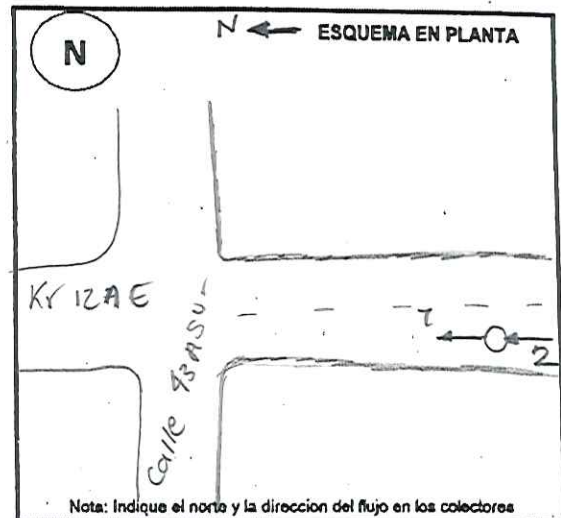

Nota: Indique el norte y la direccion del flujo en los colectores

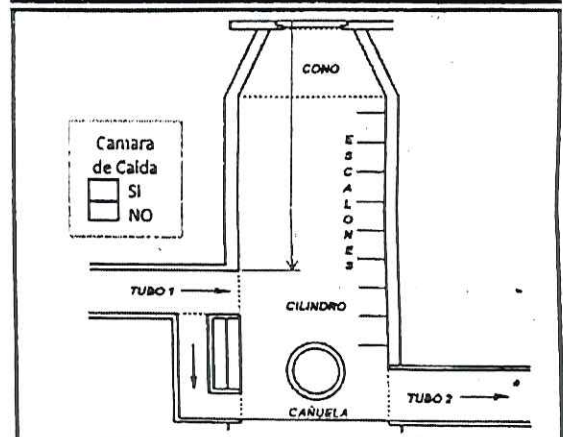

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.90	concreto
2	8"	2.78	concreto
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones:

Nombre de la fotos: 101-3610 A 101-3613



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 14
 Direccion: Kr 12 este con Calle 43A Sur
 Levanto: Wendy Alvarez Payares
 Pozo Numero: CMP131896
 Cota Rasante: _____
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere


Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? _____
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

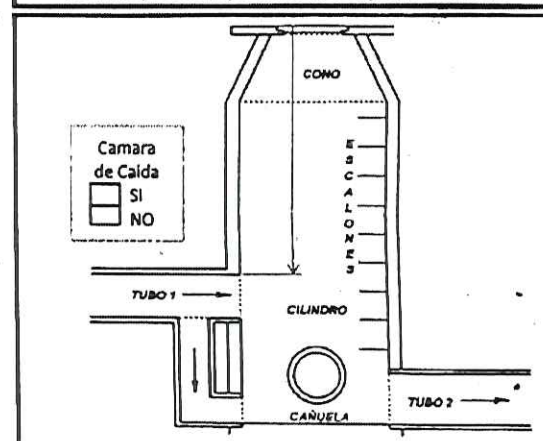

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.67	concreto
2	8"	2.39	concreto
3	8"	2.49	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-3618 A 101-3621



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 75
Direccion: Kr 12 Este en calle 43A Sur
Levanto: Wendy Alvarez Payares
Pozo Numero: YMY79320
Cota Rasante: _____
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☒ Sin Pañete ☐ Otro Cual? _____
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Canfuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

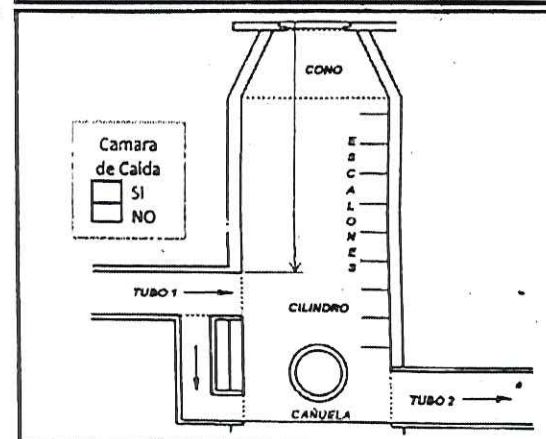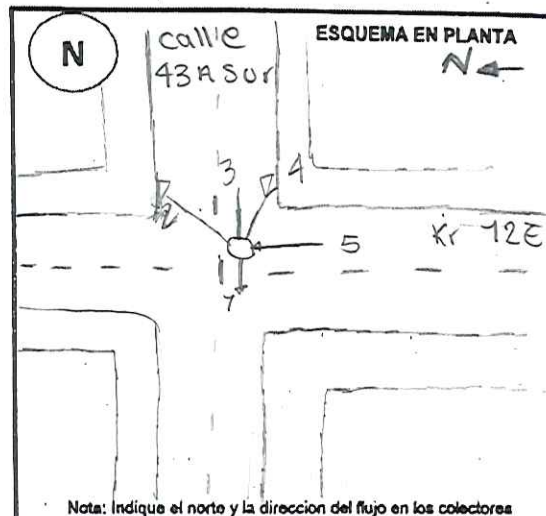

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	72"	7.50	concreto
2	8"	7.78	concreto
3	12"	7.00	concreto
4	8"	7.76	concreto
5	12"	7.31	gress
6			
7			
8			

Observaciones: 19"

Nombre de la fotos: 101-3614 A 101-3617



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 76
 Direccion: calle 43A sur # 12A-42 Este
 Levanto: Wendy Alvariz Rivas
 Pozo Numero: CMP131946A
 Cota Rasante: 2899.37

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladados ☐ Faltan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

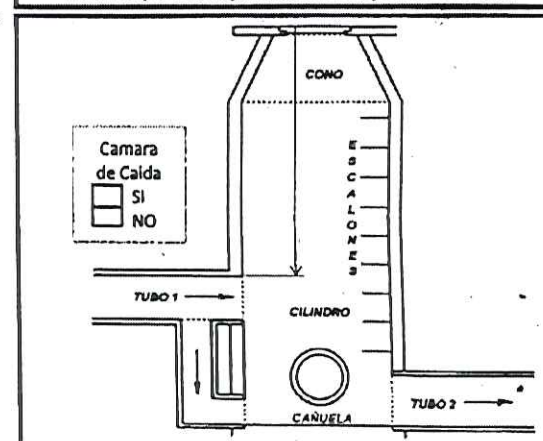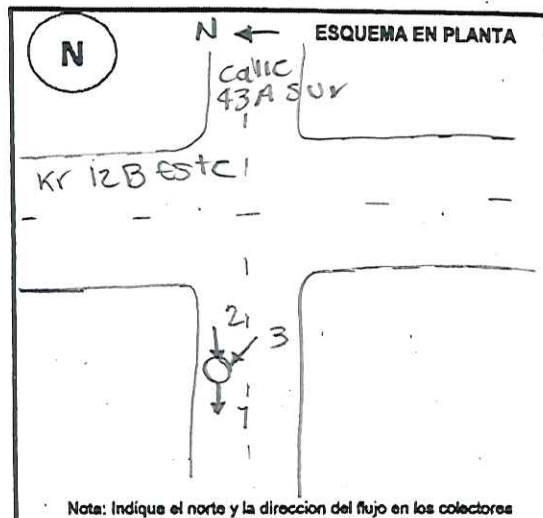

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.78	concreto
2	8"	2.73	concreto
3	8"	2.57	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 701-3622 A 101-3625



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 29-07-2021 Consecutivo: 17
 Direccion: calle 43A SUR con K12B Este
 Levanto: Wendy AIVAREZ DAYARES
 Pozo Numero: CMPI31946
 Cota Rasante: 2880.04
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pafete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Faltan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

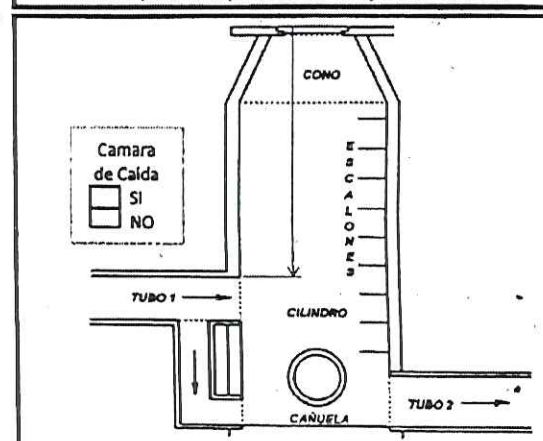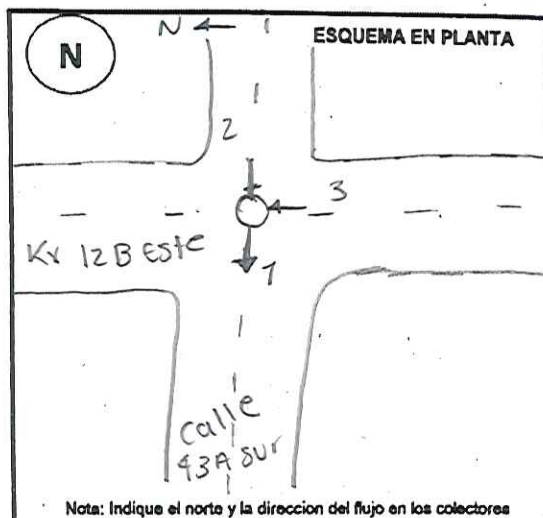

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	2.66	concreto
2	8"	1.99	PVC
3	8"	2.65	concreto
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: colector #3 fuera de servicio

Nombre de la fotos: 101-3626 a 101-3630

17