

PROYECTO CABLE SAN CRISTOBAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INVENTARIO DE REDES HIDRAULICAS

POZO	Dirección	Nombre de la foto panorámica con señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Nombre de la foto funcionamiento del pozo	Foto panorámica señalización	Nombre de la foto identificación pozo	Foto funcionamiento del pozo
1	CHP156416	calle 32c sur # 0-35 E	101-5522	101-5523	101-5524	101-5525	
2	CHP156416B	calle 32c sur # 0-17 E	101-5522	101-5528	101-5529	101-5530	
3	CHP156417A	calle 32c sur # 0-10 E	101-5532	101-5533	101-5534	101-5535	
4	CHP156417	Kr 1 # 32-75 sur	101-5536	101-5537	101-5538	101-5539	
5	CHP134999	Kr 1 # 32c-14 sur	101-5540	101-5541	101-5542	101-5543	
6	CHP156449	Kr 1 # 32c-22 sur	101-5544	101-5545	101-5546	101-5547	
7	CHP156450	Kr 1.69 calle 32c sur	101-5547	101-5548	101-5549	101-5550	
8	CHP134563	Kr 1 # 32-63 sur	101-5549	101-5550	101-5551	101-5552	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

29-08-2021

1/1

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 1
 Dirección: CALLE 32 SUR # 0-35 ESTE
 Levanto: Wendy Alvarez Padilla
 Pozo Número: CMP 156416
 Cota Rasante: 2668.63
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ SI ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Canchales
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la foto: 101-5522 A 101-5525

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

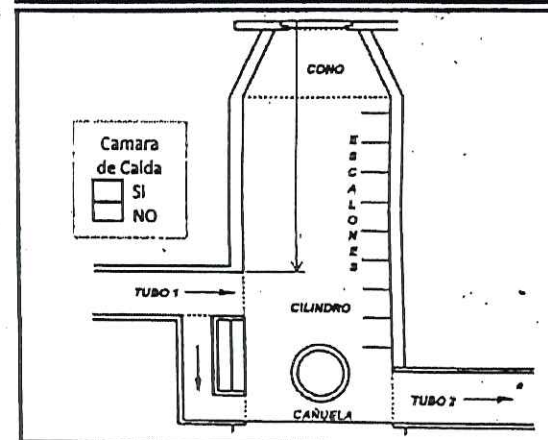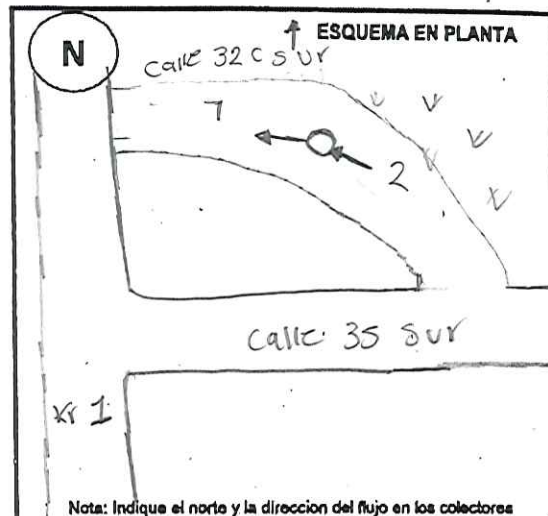

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	2.15	PVC
2	12"	1.87	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 2
 Dirección: calle 32C SUR #0-17 este
 Levanto: Wendy Alvarez Pajares
 Pozo Numero: CMP 156416 B
 Cota Rasante: 2665.65

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☒ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

Nombre de la foto: 101-5527 A 101-5530

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

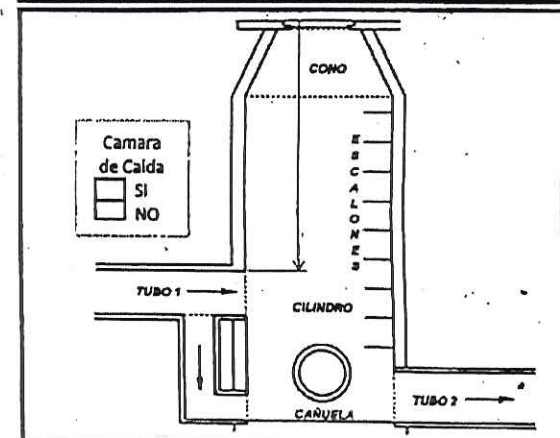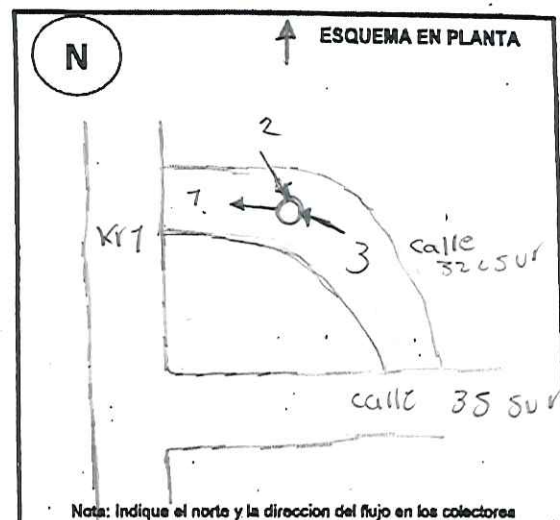

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	12"	1.91	PVC
2	12"	1.00	PVC
3	12"	1.15	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 3
 Direccion: Calle 32C Sur # 0-10 E
 Levanto: Wendy AIVANEZ PAYARLES
 Pozo Numero: CHP156417A
 Cota Rasante: 2664.28
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☒ Ferrocemento ☐ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☒ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cargue
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cono
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☒ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mamposteria ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☒ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Dobladros ☐ Fallan ☒ Corridos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

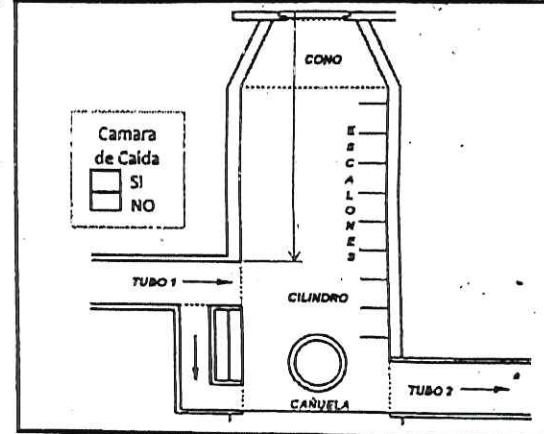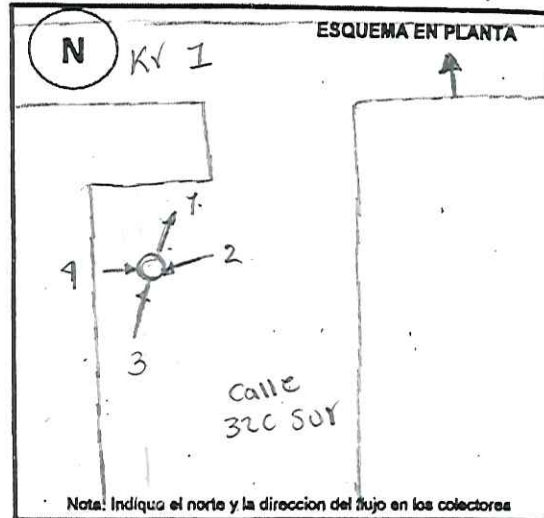

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	28"	3.80	g्रेस
2	6"	7.00	PVC
3	28"	2.75	g्रेस
4	6"	7.35	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5532 A 101-5535

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 4
 Dirección: Kr 1 # 32-75 Sur
 Levanto: Wendy Alvaréz Payares
 Pozo Numero: CMP156417
 Cota Rasante: 2662.09

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☒ Mampostería ☐ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? ☐ No Requiere
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☒ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☐ Corroidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Lleno de tierra

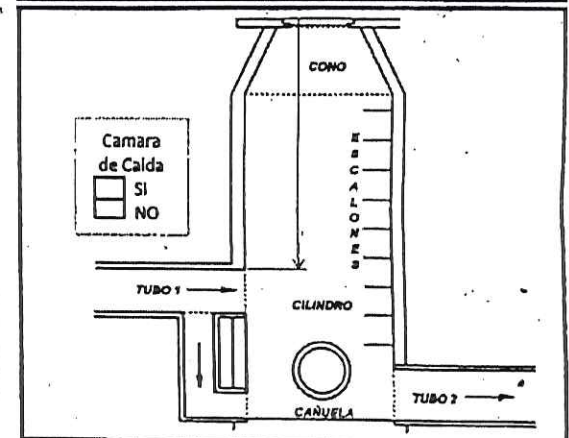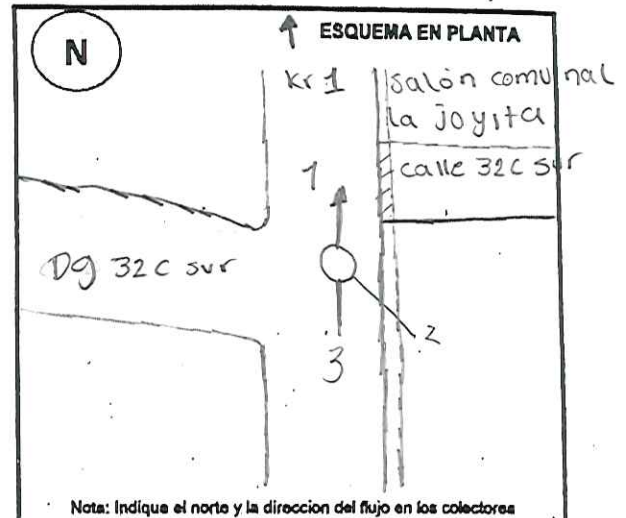

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	32"	2.42	PVC
2	28"	2.45	Jress
3	32"	2.00	PVC
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5536 A 101-5539

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 5
 Dirección: Kr 7 # 32C-74 sur
 Levanto: Wendy AVAREZ PAYARES
 Pozo Numero: CHP139777
 Cota Rasante: 2664.51
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
 Existe? ☐ SI ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavación
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ SI ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladillos ☐ Faltan ☐ Conditos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

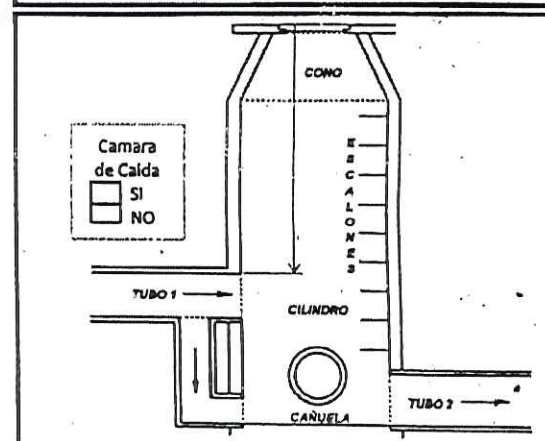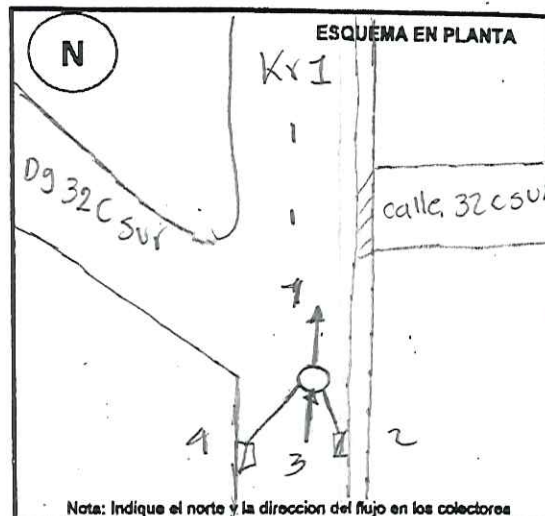

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	32"	3.42	PVC
2	12"	0.90	PVC
3	32"	2.73	PVC
4	12"	1.20	PVC
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la foto: 101-5540 A 101-5543

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 6
 Dirección: Kr 1 # 32C - 22 Sur
 Levante: Wendy ALVAREZ PAYARES
 Pozo Número: CMP 156449
 Cota Rasante: _____

Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Cámara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mampostería ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual? _____
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Corridos
 Diagnóstico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltración ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raíces ☒ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

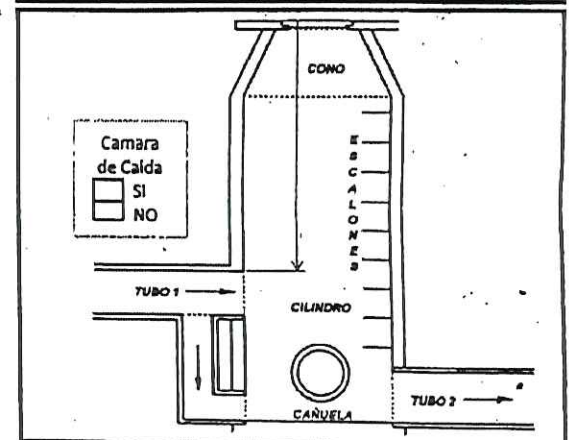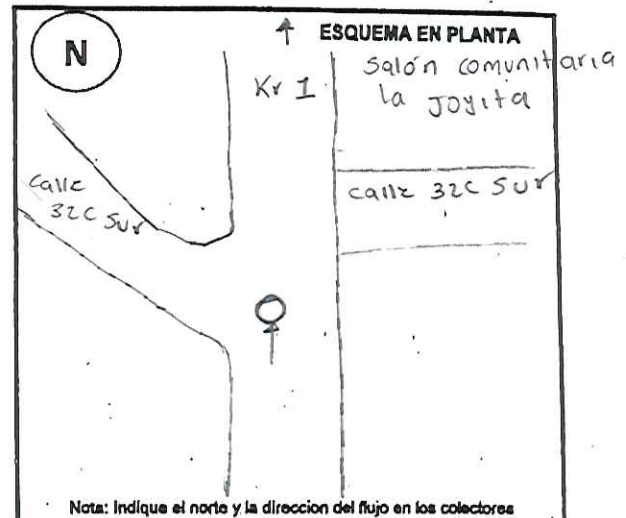

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	32"	2.03	concreto
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: pozo fuera de servicio

Nombre de la fotos: 101-5544 A 101-5547

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 7
 Direccion: Km 1 con Calle 32C Sur
 Levanto: Wendy AVALAR PAYARES
 Pozo Numero: CMPI56450
 Cota Rasante: 2663.42
 Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☒ Aguas Residuales ☐ Combinado
 Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere



Cono
 Existe? ☐ Si ☒ No
 Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere

Cilindro
 Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
 Existe? ☒ Si ☐ No
 Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
 Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladis ☐ Fallan ☐ Conoidos
 Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
 Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llento de tierra

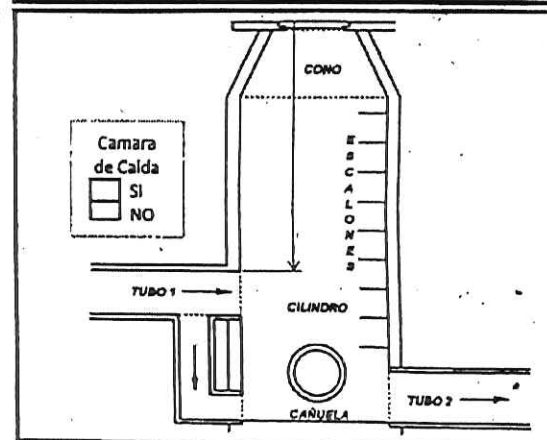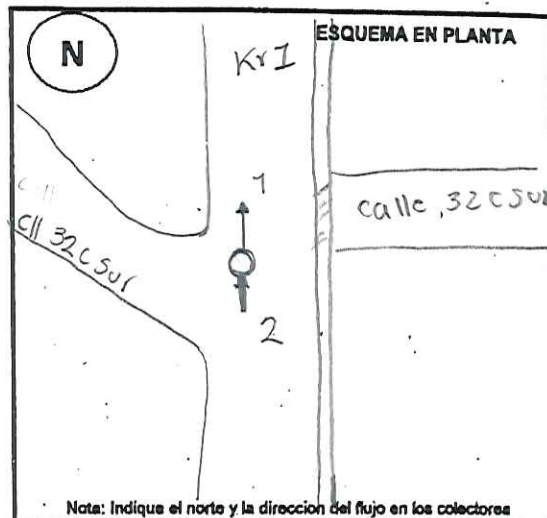

No	Diámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	8"	1.38	PVC
2	8"	1.36	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5727 A 101-5730



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Fecha: 27-08-2021 Consecutivo: 8
Direccion: Kr 7 # 32-63 Sur
Levanto: WENDY ALVAREZ PAJARES
Pozo Numero: CHP 134563
Cota Rasante: 2659.73
Tipo Sistema: ☐ Aguas Lluvias ☐ Aguas Residuales ☒ Combinado
Tipo de Pozo: ☒ Pozo ☐ Camara ☐ Alivio

Tapa
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo de Tapa: ☐ Ferrocemento ☒ Concreto ☐ Hierro sin Bisagra
☐ Hierro con bisagra ☐ Tapa Seguridad ☐ Tapa en fibra
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cargue
Existe? ☒ Si ☐ No
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cono
Existe? ☐ Si ☒ No
Estado? ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Hundido
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☐ No Requiere



Cilindro
Material: ☐ Mamposteria ☒ Concreto ☐ GRP
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Grietas ☐ Partido ☐ Huecos
☐ Sin Pañete ☐ Otro Cual?
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Cañuela
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Sedimentada ☐ Desgastada ☐ Socavacion
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Escalones
Existe? ☒ Si ☐ No
Tipo Escalones: ☒ Escalones ☐ Ladrillos
Estado? ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo
☐ Dobladors ☐ Fallan ☐ Conolidos
Diagnostico: ☐ Cambiar ☐ Reparar ☒ No Requiere

Estado Pozo
Estado? ☐ Infiltracion ☐ Represado ☐ Con basura
☐ Raices ☐ Fuera de Servicio ☐ Llano de tierra

FORMATO DE INSPECCION DE POZOS

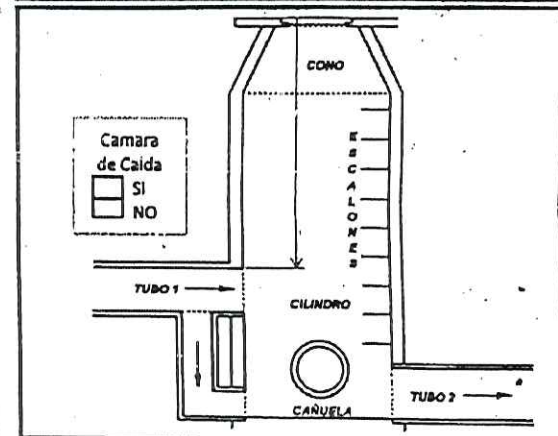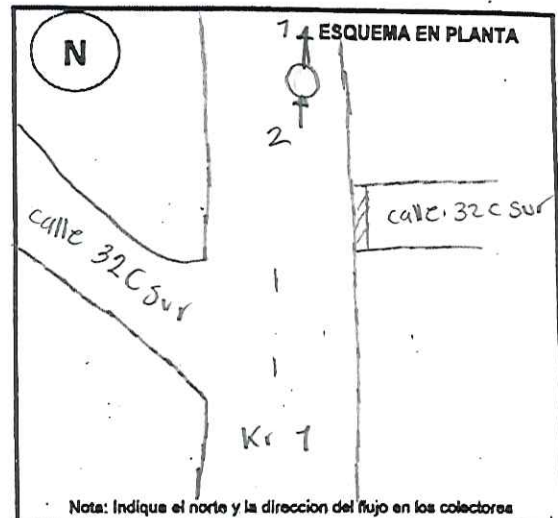

No	Díámetro (m)	Profun. a clave (m)	Material
1	32"	2.27	PVC
2	32"	7.66	PVC
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Observaciones: _____

Nombre de la fotos: 101-5549 A 101-5552